

# MANN-FILTER

## Produktinformation

Nr. 112  
19.07.2017

### Einbau des Kraftstofffilters WK 720

Nach dem Wechsel des Kraftstofffilters WK 720 kann es vereinzelt zu Geräuschbildungen kommen.


#### Was ist die Ursache für diese Geräusche?

Grund für die Geräuschbildung ist häufig Luft, die beim Filterwechsel ins System eingedrungen ist. Das Eindringen der Luft kann verhindert werden, wenn der Filterwechsel richtig durchgeführt wird.

#### Wie sollte beim Filterwechsel vorgegangen werden?

1. Trankdeckel öffnen, um Restdruck abzubauen.
2. Alle Kraftstoffleitungen mit geeignetem Werkzeug abklemmen, bevor sie vom Filter gelöst werden. Dies verhindert das Eindringen von Luft ins System.
3. Den gebrauchten Filter von allen Anschlüssen lösen und den neuen Filter anschließen. Hierbei die Durchflussrichtung auf dem Filter beachten. Beschädigte Leitungen oder Schlauchschellen sind zu ersetzen.
4. Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.

**!** Beim Filterwechsel bitte Schutzkleidung tragen!

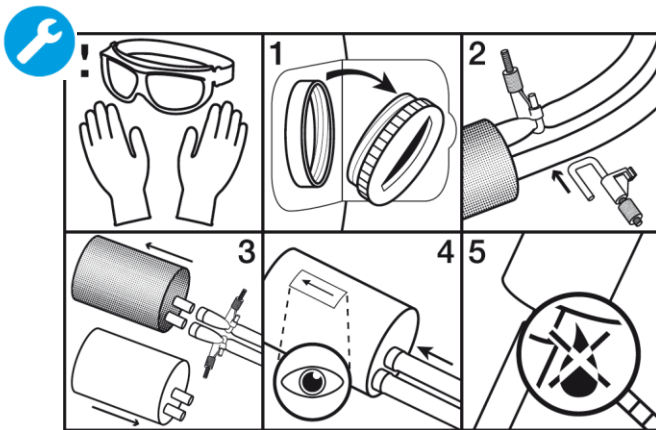

Wenn es trotz des genauen Einbaus des Filters zu einer Geräuschbildung kommt, kann dieses bei der Kraftstoffförderung entstehen. In diesem Fall die Kraftstoffpumpe, die Tankentlüftung und der Vorfilter geprüft werden.

