

Instructions de montage pour la butée hydraulique 510 0016 10

Constructeur:
Volkswagen

Modèles: Transporter (T4),
MJ. 09.95 - 09.03

Référence LuK: 510 0016 10

Références OE: 02F 141 671 A
02F 141 671 B

! Lors du montage de la butée hydraulique, veiller à ce que le côté plat du palier (1) soit orienté vers l'embrayage.

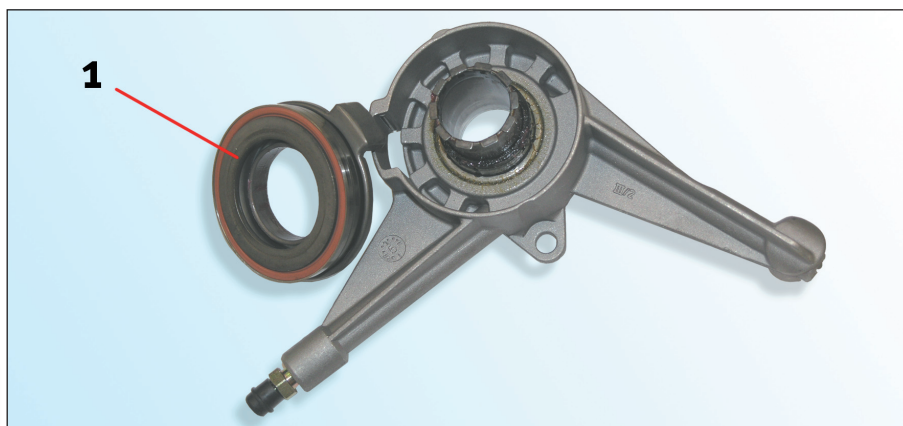


Image 1: 510 0016 10

Il peut arriver qu'un palier tombé de la butée hydraulique soit remis en place dans le mauvais sens. Dans ce cas, le débrayage n'est plus possible, le diaphragme du mécanisme d'embrayage est endommagé et des bruits sont audibles dans la zone de la boîte de vitesses lorsque le moteur tourne.

Remarque:

Les réclamations correspondant à ce type de dommage, dû à un montage incorrect, ne peuvent pas être acceptées comme cas de garantie.

! Respecter les indications du constructeur du véhicule!

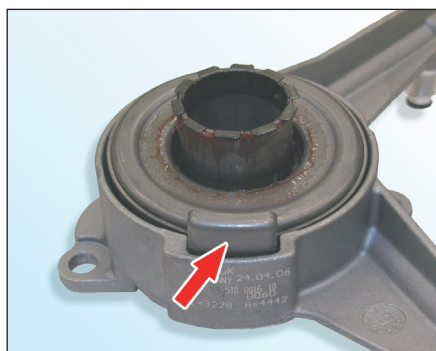


Image 2: INCORRECT



Image 3: CORRECT

Cause

- le repère de guidage du palier de débrayage (voir image 2) frotte contre le diaphragme
- le palier de débrayage frotte sur le bord du corps de la butée hydraulique

Afin d'éviter un endommagement de l'embrayage et de la boîte de vitesses, ou des réparations supplémentaires superflues, contrôler l'assise du palier dans la butée hydraulique (voir image 3).

Vous trouverez les pièces de rechange LuK correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 11.2007
LuK 0006

Sous réserve de modifications techniques
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

Pour plus d'informations:

Téléphone: 01.40.92.34.05
Fax: 01.40.92.16.15
www.Schaeffler-Aftermarket.com

