




## SERVICE INFO – LuK 0006


# הוראות הרכבה עבור משאבה משנית הכוללת מיסב מק"ט 10 0016 510



איור 1: 10 0016 510

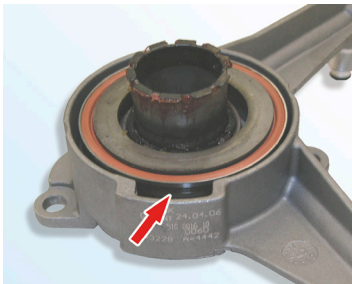

איור 3: ויקת

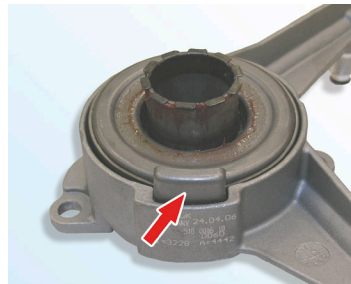

איור 2: יוקל

### גורם התקלה

- השגם של מוביל מיסב הלחץ (ראה איור 2) ממותאם לשקע על קפיצי פלטת הלחץ
- חלקו הרחב של תפס המיסב על קצה התושבת של המשאבה המשנית הכוללת מיסב

במטרה למנוע נזק למצמד וכמו כן לתיבת ההילוכים וכן בכדי להימנע מתיקונים מיותרים, חובה לוודא כי המיקום של מיסב הלחץ של המשאבה המשנית הוא אכן המיקום הנכון (ראה איור 3).

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

יצרן: פולקסווגן

דגם: טרנספורטר (T4), תאריך ייצור:

09.95 - 09.03

LuK מק"ט: 510 0016 10

מק"ט מקורי: 02F 141 671 A

02F 141 671 B

כאשר מתקינים משאבה משנית הכוללת מיסב (CSC), יש לוודא כי החלק השטוח של מיסב הלחץ מופנה אל המצמד (איור 1 חלק מס' 1).

אם מסיבה כלשהי הופרד מיסב הלחץ מהמשאבה המשנית, יש לוודא כי הוא מותקן בצורה מושלמת חזרה למקומו אחרת עלול להיווצר כשל במערכת ההדראולית.

### שים לב:

כל תביעת אחריות בעלת אופי נזק המזוהה עם התקנה לקייה של המשאבה המשנית הכוללת מיסב לא תכוסה באחריות.

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: [zafir.egozi@schaeffler.com](mailto:zafir.egozi@schaeffler.com)

<https://aftermarket.schaeffler.com>