



SERVICE INFO – LuK 0006




Monteringsanvisninger for konsentrisk slavesylinder 510 0016 10

Produsent:	Volkswagen
Model:	Transporter (T4), MJ. 09.95 – 09.03
LuK AS nr.:	510 0016 10
OE-Nr.:	02F 141 671 A 02F 141 671 B



Figur 1: 510 0016 10

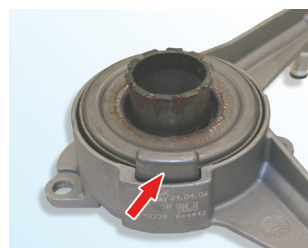

Figur 2: Feil



Figur 3: Riktig

Ved montering av CSC, sørg for at den flate siden til utløserlagret (1) er mot clutchen.

Hvis utløserlagret av en eller annen har blitt separert fra den konsentriske slavesylinderen, sørg for at den er montert på nytt den riktige veien, ellers vil det forekomme tidlig svikt.

Henstilling:

Enhver reklamasjon med tilsvarende skademønster som skyldes feilaktig montering vil ikkebli dekket av garantien.

Vær nøye med kjøretøysprodusentenes angivelser! dekket av garantien.

Årsak:

- Styrryggen til utløserlagret (se Fig. 2) sliper på membranfjærene
- Trykkblokken sliper på kanten av huset til den konsentriske slavesylinderen

For å unngå skade på clutchen og transmisjonen, samt ekstra unødvendige reparasjoner, må det riktige posisjonen til utløserlagret i den konsentriske slavesylinderen kontrolleres (se Fig. 3).

Merk deg kjøretøyp produsentens spesifikasjoner!