



SERVICE INFO – LuK 0006



Выжимной подшипник 510 0016 10

Инструкция по монтажу

Производители: Volkswagen

Модель: Transporter (T4),
MJ. 09.95 – 09.03

Арт. номер: 510 0016 10

ОЕ номера: 02F 141 671 A
02F 141 671 B



Рисунок 1: 510 0016 10

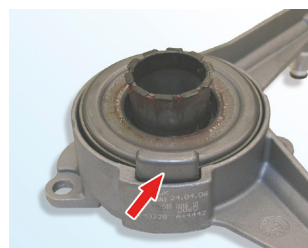


Рисунок 2: Неправильно



Рисунок 3: Правильно

При установке убедитесь в том, чтобы плоская сторона выжимного подшипника (рис.1, поз.1) была обращена к сцеплению!

Если по каким-то причинам выжимной подшипник снимался с рабочего цилиндра, убедитесь, что он установлен правильной стороной, в противном случае произойдет преждевременная поломка.

Примечание:

Любые претензии, имеющие свидетельства подобных повреждений из-за неправильной установки не будут покрываться гарантией.

Причина:

- Направляющий выступ выжимного подшипника (см. рис.2) царапает по диафрагменной пружине
- Выжимной подшипник царапает по краю корпуса рабочего цилиндра

Чтобы избежать повреждений сцепления и трансмиссии, а также дополнительного ненужного ремонта, должно быть проверено правильное расположение выжимного подшипника в рабочем цилиндре (рис. 3).

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО “Шэффлер Руссланд”
+7 (495) 737 76 60
aftermarket.ru@schaeffler.com
aftermarket.schaeffler.ru
www.rexpert.ru

SCHAEFFLER
REXPERT

LuK 0006