



SERVICE INFO – LuK 0008



Adskillelse mellem chassisnumre

i Mercedes-Benz Sprinter

Bilernes producenter:	Mercedes-Benz
Model:	Sprinter BM 90#.6##
Undervognens nummer:	→ R 636764 R 636765 → A 901274 →
Luk-AS-nr.:	415 0239 10 (OM611) 415 0243 10 (OM612)
OE-nr.:	611 030 2005 612 030 0705 612 030 1005



Billede 1: 415 0151 10
(gammel version DMF)



Billede 2: 415 0239 10
(ny version DMF)

Inden koblingsudskiftning er det derfor vigtigt at tjekke, hvilken dobbeltpladesvinghjulversion er påmonteret på køretøjet. Det er umuligt at lave entydig tildeling efter fremstillingsåret, fordi 03/2004-er køretøjer med højere kilometerløb kan allerede have dobbeltpladesvinghjulet udskiftet med den "nye" specifikation.

Modificeret dobbeltpladesvinghjul

Størrelsen fra overfladen til at stramme koblingen med skrue (billede 2, pil oppe) til friktionsoverfladen (billede 2, pil nede) er 11,8 mm.

I forbindelse med det "nye" dobbeltpladesvinghjul kan man kun anvende følgende RepSet:

- 624 3182 09
- 624 3182 33

Ombygning af 03/2004-køretøjer til den "nye" koblingsversion er generelt mulig, men man skal afhængigt af motoren bruge et passende dobbeltpladesvinghjul.

Det centrale frigørelsesleje 510 0035 10 evt. 510 0034 10 kan videremonteres

Indenfor vores tekniske udvikling har vi til Mercedes-Benz Sprinter siden marts 2004 anvendt en ny optimeret kobling med forbedret varmetransmission. Med hensyn til geometriske forskelle fra den "gamle" kobling skal man være opmærksom på nogle vigtige punkter.

Den "gamle" kobling må ikke monteres på et dobbeltpladesvinghjul 415 0239 10!

Kombinationen af det "nye" dobbeltpladesvinghjul og den "gamle" kobling udløser automatisk indstilling ved den første afkobling. Ved denne koblingstilstand har køretøjet intet tryk!

Originalt monteret dobbeltpladesvinghjul

Den leveres ikke mere!

Størrelsen fra overfladen til at stramme koblingen med skrue (billede 1, pil oppe) til friktionsoverfladen (billede 1, pil nede) er 7,8 mm.

I forbindelse med det "gamle" dobbeltpladesvinghjul kan man kun anvende følgende RepSet:

- 624 3148 09
- 624 3148 33

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!