



## SERVICE INFO – LuK 0008



# Διαχωρισμός αριθμού πλαισίου

## σε Mercedes-Benz Sprinter

Κατασκευαστής: Mercedes-Benz  
Μοντέλο: Sprinter BM 90#.6##

Αρ. πλαισίου.: → R 636764  
R 636765 →  
A 901274 →

Κωδ. LuK-AS: 415 0239 10 (OM611)  
415 0243 10 (OM612)

Κωδικός OE: 611 030 2005  
612 030 0705  
612 030 1005

Στα πλαίσια της περαιτέρω τεχνικής εξέλιξης χρησιμοποιείται από το Μάρτιο του 2004 στο Mercedes-Benz Sprinter ένας νέος, βελτιωμένος ως προς τη θερμοκρασία συμπλέκτης. Λόγω των γεωμετρικών διαφορών με τον „παλιό“ συμπλέκτη πρέπει να προσεχθούν μερικά σημαντικά σημεία.

Ο „παλιός“ συμπλέκτης δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί με το βολάν διπλής μάζας 415 0239 10!

Ο συνδυασμός από „νέο“ βολάν διπλής μάζας και „παλιό“ συμπλέκτη έχει ως αποτέλεσμα, με το πρώτο πάτημα του πεντάλ την άμεση απορρύθμιση του συμπλέκτη.

Σ' αυτή την κατάσταση του συμπλέκτη δεν μεταδίδεται ισχύς προς το κιβώτιο ταχυτήτων!

### Original BDM

#### Δεν είναι πλέον διαθέσιμο!

Η απόσταση από την επιφάνεια βιδώματος του συμπλέκτη (εικόνα 1, βέλος επάνω) ως την επιφάνεια τριβής (εικόνα 1, βέλος κάτω) είναι 7,8 mm.

Σε συνδυασμό με το „παλιό“ βολάν διπλής μάζας επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο τα παρακάτω σετ συμπλέκτη:


- 624 3148 09
- 624 3148 33

**Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!**

**Schaeffler Greece**  
schaefflergr@schaeffler.com  
https://aftermarket.schaeffler.gr  
**www.repxpert.gr**



εικόνα 1: 415 0151 10  
(παλαιά έκδοση BDM)

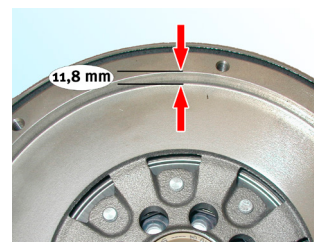

εικόνα 2: 415 0239 10  
(νέα έκδοση BDM)

Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθεί πριν την αντικατάσταση του συμπλέκτη, ποια έκδοση βολάν διπλής μάζας έχει τοποθετηθεί. Δεν είναι εφικτή η ακριβής αντιστοίχιση σύμφωνα με το έτος κατασκευής, αφού μπορεί οχήματα è 03/2004 με πολλά διανυθέντα χιλιόμετρα σε ορισμένες περιπτώσεις να έχουν ήδη εξοπλιστεί με το „νέο“ βολάν διπλής μάζας.

#### «Νέο» BDM - μετατροπή

Η απόσταση από την επιφάνεια βιδώματος του συμπλέκτη (εικόνα 2, βέλος επάνω) ως την επιφάνεια τριβής (εικόνα 2, βέλος κάτω) είναι 11,8 mm.

Σε συνδυασμό με το „νέο“ βολάν διπλής μάζας επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο τα παρακάτω σετ συμπλέκτη:

- 624 3182 09
- 624 3182 33

Γενικώς, ο εξοπλισμός των οχημάτων è μέχρι 03/2004 με τη „νέα“ έκδοση συμπλέκτη είναι δυνατός, θα πρέπει όμως να χρησιμοποιηθεί και το αντίστοιχο „νέο“ βολάν διπλής μάζας σύμφωνα με τον κινητήρα.

Τα υδραυλικά ρουλεμάν συμπλέκτη 510 0035 10 ή 510 0034 10 μπορούν ακόμη να τοποθετούνται.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!