

Chassisnummer afbakening bij Mercedes-Benz Sprinter


Constructeur: Mercedes-Benz

Model: Sprinter BM90#.6##


Chassisnummer: → R 636764
R 636765 →
A 901274 →

LuK referenties: 415 0239 10 (OM611)
415 0243 10 (OM612)

OE referenties: 611 030 2005
612 030 0705
612 030 1005

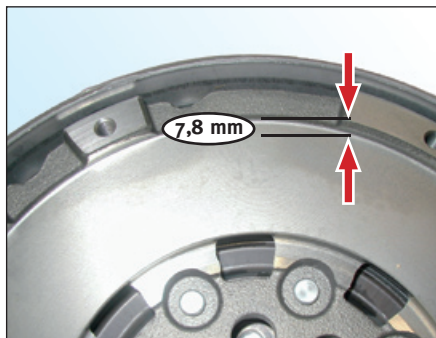

Afbeelding 1: 415 0148 10 / 415 0151 10
(vorig model tweedelig vliegwiel).

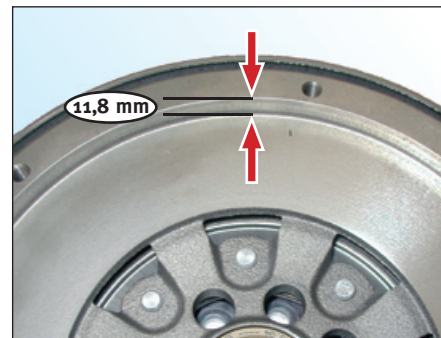

Afbeelding 2: 415 0239 10 / 415 0243 10
(Nieuwe versie van het tweedelige vliegwiel).

In het kader van de technische ontwikkeling, is er een koppeling ontwikkeld die beter tegen thermische belasting bestand is: Dit type koppeling zit gemonteerd op de Mercedes-Benz Sprinter vanaf 03/2004. Door de geometrische verschillen met de oude koppeling is het belangrijk een aantal punten te respecteren:



De oude koppeling mag niet gemonteerd worden met volgende tweedelige vliegwielen:

415 0239 10
415 0243 10

De combinatie van het nieuw tweedelig vliegwiel met de oude koppeling veroorzaakt een onmiddellijke nastelling van de koppeling met een slippende of een totaal niet werkende koppeling als gevolg.



Het oorspronkelijke tweedelige vliegwiel is niet meer beschikbaar.

De diepte van het tweedelige vliegwiel bedraagt 7,8 mm (**afbeelding 1, afstand tussen de twee pijlen**)

Gebruik enkel de RepSet:

- 624 3148 09 of
- 624 3148 33

in combinatie met het **oude** model.

Het is daarom van uiterst belang te weten welk type tweedelig vliegwiel gemonteerd zit, alvorens over te gaan tot het vervangen van de koppeling.

Het volstaat niet enkel naar het bouwjaar en model te kijken, het is immers mogelijk dat bij een voertuig met hoge km-stand het al een ander tweedelig vliegwiel heeft gekregen bij een eerdere koppelingswissel.

Aangepast Tweedelig vliegwiel

De diepte van het tweedelig vliegwiel bedraagt 11,8 mm (**afbeelding 2, afstand tussen de twee pijlen**)

Gebruik enkel de RepSet:

- 624 3182 09 of
- 624 3182 33

in combinatie met het **nieuwe** model.

Algemeen is het mogelijk het nieuwe koppelingsmodel te monteren op voertuigen tot 03/2004 indien men ook het nieuwe tweedelige vliegwiel monteert.

Het hydraulisch druklager 510 0035 10 of 510 0034 10 kunnen steeds gemonteerd worden.

U vindt de overeenkomstige wisselstukken in onze online catalogus op www.schaeffler-Aftermarket.com of via RepXpert www.RepXpert.com

Versie 3.2008

LuK 0008

Onder voorbehoud van technische modificaties
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG

Voor meer informatie

Telefoon: +49(0)1801-753-333
Fax: +49(0)6103-753-297
www.schaeffler-Aftermarket.com

