



SERVICE INFO – LuK 0008



Clasificare număr șasiu Mercedes-Benz Sprinter

Producător: Mercedes-Benz

Model: Sprinter BM 90#.6##

Nr. șasiu: → R 636764
R 636765 →
A 901274 →

Nr. Piesă LuK AS: 415 0239 10 (OM611)
415 0243 10 (OM612)

Nr. OE: 611 030 2005
612 030 0705
612 030 1005

Ca urmare a dezvoltărilor tehnice, începând cu Martie 2004, Mercedes-Benz Sprinter este echipat cu un nou ambreiaj îmbunătățit termic. Datorită diferențelor de ordin geometric între versiunea veche și cea nouă, trebuie să luăm în considerare câteva aspecte.

Vechiul ambreiaj nu poate fi utilizat cu noul DMF (n.t. volant cu masă dublă) 415 0239 10 / 415 0243 10!

În cazul montării unui DMF nou în combinație cu modelul vechi de disc de ambreiaj, la prima apăsare a ambreiajului sistemul de autoreglare al acestuia s-ar dereglă, iar ambreiajul ar patina sub sarcină!

DMF original

Indisponibil!

Distanța dintre suprafața bulonată (fig. 1, săgeata superioară) și suprafața de fricțiune (fig. 1, săgeata inferioară) este de 7,8 mm.

În combinație cu “vechiul” DMF folosiți doar aceste RepSets (n.t. seturi de reparație):

- 624 3148 09
- 624 3148 33



Fig. 1: 415 0151 10
(versiune DMF veche)



Fig. 2: 415 0239 10
(versiune DMF nouă)

De aceea, înainte de înlocuirea ambreiajului, este absolut necesar să verificați versiunea de DMF existent. Identificarea corectă doar după anul de fabricație nu este posibilă în cazul autovehiculelor cu un kilometraj mare deoarece acestea pot să aibă deja un DMF nou.

DMF modificat

Distanța dintre suprafața bulonată a ambreiajului (fig. 2, săgeata superioară) și suprafața de fricțiune (fig. 2, săgeata inferioară) este de 11,8 mm.

În combinație cu „noul” DMF folosiți doar aceste RepSets (n.t. seturi de reparație):

- 624 3182 09
- 624 3182 33

Montarea pe autovehiculele mai vechi (MY -> 03/ 2004) a noii versiuni de ambreiaj este posibilă dacă se montează și noul DMF (în funcție de model).

Cilindrii receptori concentrici 510 0035 10 sau 510 0034 10 pot să fie utilizați în continuare, nefiind afectați de această schimbare.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.ro
www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPERT