



## SERVICE INFO – LuK 0027



### Hydraulinen painelaakeri (CSC) asennusohjeet Dacia, Nissan, Renault

Autonvalmistajat: Dacia, Nissan, Renault

**Mallit:**

**Dacia:** Duster, Logan, Logan Express, Logan Pick-Up, Logan MCV, Sandero  
**Nissan:** Almera II, Micra III, Note, Qashqai, Tida  
**Renault:** Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Fluence, Kangoo, Kangoo Rapid, Laguna II, Megane II, Megane III, Modus, Scénic II, Grand Scénic II, Thalia, Twingo

**Moottorit:**

**Dacia:** 1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V  
**Nissan:** 1.0 16V, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6  
**Renault:** 1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.2 Turbo, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V

**Tuotenumero:** 510 0090 10  
510 0097 10  
510 0098 10  
510 0137 10


Edellä mainituissa malleissa esiintyy erilaisia hydraulisia painelaakereita (CSC). Ero on ennen kaikkea hydrauliliittimen halkaisijassa.

Vaihdon yhteydessä on siksi tärkeää varmistaa, että vanhan ja uuden osan hydrauliliittimen halkaisijat vastaavat toisiaan. Työsylinteri / painelaakerin asennus yhdessä virheellisen hydrauliliittimen kanssa voi aiheuttaa nestevuodon ja toimintahäiriön.


**Huomioi:**

Oikean hydraulisen painelaakerin valinta on määrättyissä tapauksissa mahdollista vain vertaamalla uutta ja vanhaa osaa keskenään!


Mahdolliset ajoneuvon valmistajan varaosien tilausnumerot on esitetty vain vertailua varten.

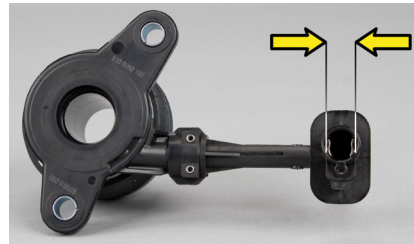


Kuva 1:  
LuK CSC 510 0090 10  
Hydrauliliitin 12,2 mm

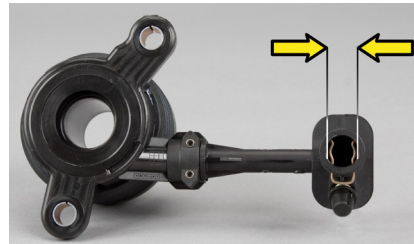

Kuva 2:  
LuK CSC 510 0097 10  
Hydrauliliitin 13,3 mm

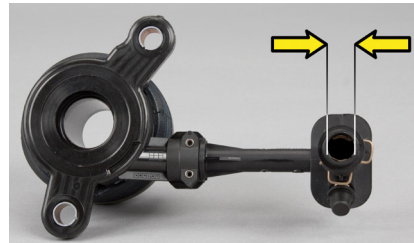

Kuva 3:  
LuK CSC 510 0098 10  
Hydrauliliitin 11,7 mm

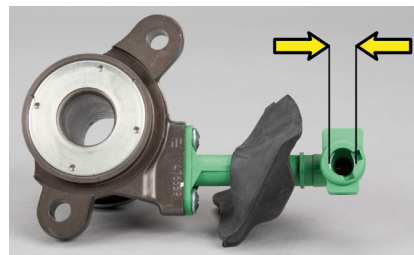

Kuva 4:  
LuK CSC 510 0137 10  
Hydrauliliitin 12,2 mm

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!