




SERVICE INFO – LuK 0030

הוראות הרכבת RepSet עם המק"טים הבאים 621 3050 09/33, 621 3045 09/33, 621 3027 09/33

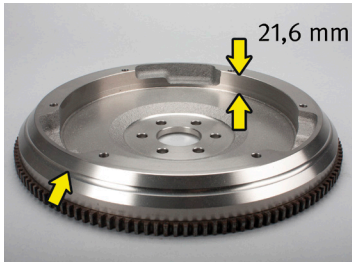

איור 2: מק"ט יצרן מקורי – 93186460/5616016
הכולל שיני הזחה בהיקף, עומק גלגל התנופה הוא 21.6 מ"מ



איור 1: מק"ט יצרן מקורי – 90536140/616169
ללא שיני הזחה מסביב בהיקף, עומק גלגל התנופה הוא 19 מ"מ

את המאפיינים השונים של 2 גלגלי התנופה המדוברים ניתן לראות באיור 1 ובאיור 2.

בסטי המצמד הבאים חובה להשתמש בגלגלי תנופה שונים:


| LuK RepSet | מק"ט גלגל תנופה מקורי |
|--|---|
| 621 3027 09 621 3027 33 | 90536140/616169 עד למספר מנוע 20KC2904 או ללא סימון הנקודה הירוקה |
| 621 3045 09 621 3045 33 621 3050 09 621 3050 33 | 93186460/5616016 ממספר מנוע 20KC2905 או עם סימון הנקודה הירוקה |

יצרני הרכבים: אופל, ווקסהול
דגמים: אסטרה H/G, קומבו, קורסה C, מאריבה, סיגנום, ווקטרה C, זאפירה B
מנועים: Z16XEP, Z16YNG, Z18XE, Z18XER
תיבות הילוכים: F17
LuK RepSet: 621 3027 09/33
מק"ט: 621 3045 09/33, 621 3050 09/33
מק"ט גלגל: 90536140 / 616169
תנופה מקורי: 93186460 / 5616016

בדגמי הרכב הרשומים, המצמד יכול לעיתים להיתפס. התופעה מופיע בעיקר לאחר עמידה ממושכת ובטמפרטורת סביבה אשר נמוכה מ 10 מעלות צלזיוס.

החל ממאי 2007 וממספר מנוע 20KC2905, יצרני הרכבים החלו להתקין סט של מצמד וגלגל תנופה משופרים באופן קבוע כבר בפס הייצור. כתוצאה מכך, נתוני עומק גלגל התנופה השתנו מ – 19 מ"מ ל – 21.6 מ"מ.

גם ברכבים אשר מספר המנוע שלהם הוא עד 20KC2904 אשר הציגו את אותה תקלה, הותקנו החלקים הללו במוסך, ניתן לזהות זאת באמצעות סימון הנקודה הירוקה על תיבת ההילוכים (ראה תמונה 3).

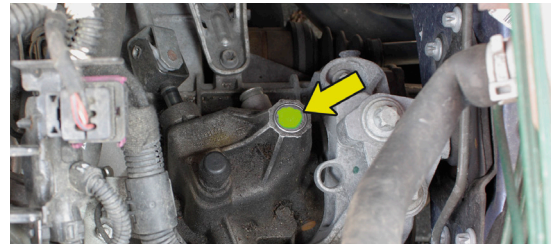

איור 3: סימון על תיבת ההילוכים

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

LuK 0030