



## SERVICE INFO – LuK 0074



# Πληροφορία τοποθέτησης

## LuK RepSet 620 3115 00

Κατά τη τοποθέτηση του LuK RepSet 620 3115 00, η απόσταση μεταξύ του καλύμματος του πλατό και του βολάν του κινητήρα, είναι σχετικά μεγάλη. Σαν αποτέλεσμα, ο συμπλέκτης δεν μπορεί να καθοδηγηθεί από τους πείρους του βολάν κατά την τοποθέτηση (Εικ.1). Οι βίδες συγκράτησης επίσης, δεν μπορούν να τοποθετηθούν στις τρύπες και τα σπειρώματα του βολάν, λόγω αυτής της απόστασης. Μπορούν να τοποθετηθούν μόνο με την εφαρμογή αυξημένης δύναμης, αλλά συχνά αυτό προκαλεί ζημιά στα σπειρώματα.

Το LuK RepSet 620 3115 00 για να τοποθετηθεί σωστά, θα πρέπει, να γίνει χρήση του κατάλληλου ειδικού εργαλείου (πχ. Το εργαλείο της Schaeffler Αριθμός ανταλλακτικού: 400 0237 10). Κατά τη τοποθέτηση, χρησιμοποιείται για να συμπιέσει τα χτένια, μέχρι το σημείο που το πλατό να έρθει σε επαφή με το βολάν. Με αυτό τον τρόπο, οι πείροι εφαρμόζουν με ασφάλεια και οι βίδες συγκράτησης μπορούν να βιδωθούν ακόμα και με το χέρι, χωρίς καμία αντίσταση.

### Σημείωση:

Για επισκευές και εργασίες συντήρησης σε όλα τα συστήματα συμπλέκτη, η Schaeffler Automotive Aftermarket πάντα προτείνει τη χρήση του αντίστοιχου ειδικού εργαλείου. Αριθμός ανταλλακτικού: 400 0237 10. Οδηγίες για τη σωστή χρήση του εργαλείου μπορείτε να βρείτε στο [www.repxpert.gr](http://www.repxpert.gr)



Εικόνα 1: Οι πείροι-οδηγοί δεν εφαρμόζουν στις αντίστοιχες τρύπες, κατά τη τοποθέτηση



Εικόνα 2: Το ειδικό εργαλείο 400 0237 10 καθιστά και επιβεβαιώνει τη σωστή, ολοκληρωμένη και επαγγελματική προσέγγιση, σε οποιαδήποτε εργασία στο σύστημα του συμπλέκτη

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

**Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!**  
**Schaeffler Greece**  
[schaefflergr@schaeffler.com](mailto:schaefflergr@schaeffler.com)  
<https://aftermarket.schaeffler.gr>  
[www.repxpert.gr](http://www.repxpert.gr)

SCHAEFFLER  
**REPXP**PERT

LuK 0074