



LuK INFORMACIÓN DE SERVICIO



Collarín hidráulico 510 0180 10

Advertencia

A partir de ahora, el embalaje del collarín hidráulico de LuK 510 0180 10 incluirá una advertencia (fig. 1) que indica que el collarín hidráulico no se debe utilizar con embragues de otros fabricantes.

Las observaciones de campo han demostrado que la combinación del collarín hidráulico (fig. 2) con determinados embragues de otros fabricantes puede provocar fugas y hacer que el sistema de desembrague se averíe antes de tiempo.

El motivo es el diseño de determinados embragues de otros fabricantes. Si algunas propiedades difieren demasiado de los estándares de Schaeffler, el collarín hidráulico puede verse sometido a cargas irregulares, lo que puede provocar que el casquillo guía se raspe y causar el desgaste prematuro de la junta, con sus consecuentes fugas.

Para evitar daños de este tipo, solo se debe utilizar el collarín hidráulico con embragues de LuK o como una solución completa (RepSet Pro) con embragues autorizados por LuK.

⚠ WARNING			
	No LuK + LuK CSC →		
	LuK Clutch + LuK CSC →		
	→		

Fig. 1: Advertencia



Fig. 2: Collarín hidráulico LuK 510 0180 10

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
 Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
 Polígono Industrial Sur
 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
 Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
 www.repxpert.es

SCHAEFFLER
 REPXPERT