



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Rolamento hidráulico 510 0180 10

Advertência

A partir de agora, a embalagem do rolamento hidráulico da LuK 510 0180 10 irá incluir uma advertência (fig. 1) que indica que o rolamento hidráulico não deve ser utilizado com embraiagens de outros fabricantes.

As observações de campo demonstraram que a combinação do rolamento hidráulico (fig. 2) com determinadas embraiagens de outros fabricantes pode provocar fugas e fazer com que o sistema de desengate se avarie antes do tempo.

O motivo é o desenho de determinadas embraiagens de outros fabricantes. Se algumas propriedades forem demasiado diferentes dos padrões da Schaeffler, o rolamento hidráulico pode ser submetido a cargas irregulares, o que provoca a raspagem da bucha guia e causar o desgaste prematuro da junta, com as suas fugas consequentes.

Para evitar este tipo de danos, apenas deve ser utilizado o rolamento hidráulico com embraiagens da LuK ou como uma solução completa (RepSet Pro) com embraiagens autorizadas pela LuK.











⚠ WARNING			
	No LuK + LuK CSC → 		
	LuK Clutch + LuK CSC → 		
	 → 		

Fig. 1: Advertência



Fig. 2: Rolamento hidráulica LuK 510 0180 10

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.
 Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
 Polígono Industrial Sur
 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
 Telefone: +34 91 658 66 86 Fax: +34 91 658 66 81
 www.rexpert.pt