



LuK SERVİS BÜLTENİ



510 0180 10 Hidrolik Debriyaj Rulmanı

Uyarı

LUK Hidrolik debriyaj rulmanı 510 0180 10 kutularının hepsine bir uyarı etiketi eklenecektir (Resim 1).











Bu etikette hidrolik debriyaj rulmanının başka üreticilerin debriyaj kombinasyonları ile kullanılmaması gerektiği açıkça belirtilmektedir.

Sahadan alınan raporlar, hidrolik debriyaj rulmanlarının farklı üreticilerin debriyaj kombinasyonları ile kullanılmasının sızıntıya neden olabileceği ve bu yüzden debriyaj ayırma sisteminde erken arıza meydana gelebileceğini göstermektedir.

Bunun nedeni diğer üreticilerin tasarımlarından kaynaklanmaktadır, bu nedenle spesifik özellikler Schaeffler standartlarından çok uzak olabilir. Bu durum hidrolik debriyaj rulmanını, kılavuz kovanın pürüzlenmesine neden olabilecek kadar aşırı yükleyebilir.

Bunun sonrasında da sızdırmazlık elemanının erken yıpranmasına ve dolayısıyla sızıntı yapmasına neden olur.

Yani bu tarz bir hasardan korunmak için yukarıda listelenen hidrolik debriyaj rulmanını sadece LuK debriyajları ile veya LuK onaylı (RepSet Pro) komple onarım çözümleri ile monte edin.

WARNING			
	Başka Marka + LuK CSC		
	LuK Debriyaj + LuK CSC		
			

Resim 1: Uyarı



Resim 2: 510 0180 10 hidrolik debriyaj rulmanı

Lütfen araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın!

İlgili parça referanslarını, www.schaeffler.com.tr veya www.rexpert.com.tr adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için!

Telefon: +90 212 385 35 84

www.rexpert.com.tr

www.schaeffler.com.tr

SCHAEFFLER
REXPPERT