



LuK INFORMACIÓN DE SERVICIO



LuK RepSet 625 3165 09 y 625 3212 09

El plato de presión no encaja con el perno de centrado del volante motor

Fabricantes: Fiat

Modelos: Novo Ducato/ 2J

Años de fabricación: De 08/2008 a 12/2011

Motor: F1A/2,3 l/88 kW

LuK RepSet: 625 3165 09 (anterior al año de fabricación)
625 3212 09 (posterior al año de fabricación)

Consultar la asignación actual en el catálogo de piezas

En el modelo de vehículo indicado anteriormente, se ha modificado el embrague durante el periodo de construcción. El cambio se ha producido sin interrumpir la producción, por lo que no es posible identificar cada tipo de embrague.

Por lo tanto, puede ocurrir que los vehículos estén equipados con embragues anteriores al que corresponde por año de fabricación, aunque según los datos del vehículo corresponda un embrague posterior.

Si, en caso de reparación, el plato de presión del LuK RepSets seleccionado de los catálogos no encaja en el perno de centrado del volante motor, deberá utilizarse el LuK RepSet del periodo de construcción contrario.



Fig. 1: El plato de presión del RepSets 625 3165 09 (para vehículos anteriores al año de fabricación)



Fig. 2: El plato de presión del RepSets 625 3212 09 (para vehículos posteriores al año de fabricación)

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.es

SCHAEFFLER
REPXP