

# Technical *Info*

## Инструкция по монтажу для комплекта зубчатых ремней CT 957 K1 – WP4 : например, у Audi/ VW/ Skoda/ Seat 1,4/1,6 -16V

### Изображение дефекта:

Ширина зубчатого ремня существенно меньше нормальной ширины; по причине недостаточной ширины ремень порвался (рис. 1).

Рис. 1



### Причина дефекта:

По причине перекоса натяжного ролика имел место износ боковой поверхности зубчатого ремня (рис. 2). Эксцентрик при затяжке не был повернут по часовой стрелке.

Рис. 2



### Устранение дефекта:

В процессе монтажа натяжного ролика необходимо обеспечить надлежащее сцепление контропоры в крышке с отверстием и провести затяжку в правильном направлении (рис. 3).

Рис. 3

