

**Η νέα τροχαλία τάνυσης διαφέρει από την παλιά και δεν μπορεί να τανυθεί.
Κιτ οδοντωτού ιμάντα CT1168K1/ WP1/ WP2 για Audi, Seat, Skoda και VW.
Διάφορα μοντέλα 1.4 – 2.0 TDI Common Rail, EA288**

Πρόβλημα:

Η τροχαλία τάνυσης V56390 που παραδίδεται διαφέρει οπτικά από την τροχαλία που είναι τοποθετημένη στο όχημα. Προφανώς δεν μπορεί να τανυθεί όπως περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης.

Εικ. 1**Αιτία:**

Ο κατασκευαστής οχήματος χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές εκδόσεις τροχαλιών. Στο Continental Kit μπορεί να περιέχεται είτε η μία είτε η άλλη παραλλαγή.

Εικ. 2

A = Κατασκευαστής Gates
B = Κατασκευαστής Litens

Εικ. 2**Λύση:**

Το χαρακτηριστικό διαφοροποίησης είναι το έκκεντρο ρύθμισης της τροχαλίας τάνυσης. Στην τροχαλία τάνυσης A = Gates παραλείπεται η ασφάλιση με το εργαλείο ασφάλισης T10265. Κατά τα λοιπά, η διαδικασία τάνυσης είναι ίδια.