

**De nieuwe spanrol verschilt van de oude en kan niet worden gespannen.
Distributieriem set CT1168K1 / WP1 / WP2 voor Audi, Seat, Skoda en VW.
Diverse modellen 1.4 - 2.0 TDI Common Rail, EA288**

Probleem:

De meegeleverde spanrol V56390 verschilt qua uiterlijk van de rol die in het voertuig is geïnstalleerd. Het lijkt niet mogelijk deze op te spannen zoals beschreven in de installatie-instructies.

Oorzaak:

De voertuigfabrikant gebruikt twee verschillende rolversies. Ofwel de ene of de andere variant die ook kan worden opgenomen in de Continental-kit.

Fig. 2

A = fabrikant Gates
B = fabrikant Litens

Oplossing:

Het onderscheidende kenmerk is de excentrische afstelling van de spanrol. Met spanrol A = Gates is aftekenen met het T10265-kalibratiegereedschap niet meer nodig. Voor het overige is de klemprocedure identiek.

Fig. 1



Fig. 2

