

**Noua rolă întinzătoare este diferită de cea veche și nu poate fi tensionată.
Kit de curea dințată CT1168K1/ WP1/ WP2 pentru Audi, Seat, Skoda și VW.
Diverse Modele 1.4 – 2.0 TDI Common Rail, EA288**

Problemă:

Rola întinzătoare V56390 livrată diferă vizual față de rola montată anterior la nivelul autovehiculului. Aceasta nu poate fi tensionată conform descrierii din instrucțiunile de instalare.

Cauză:

Producătorul autovehiculului utilizează două modele de role diferite. Kitul Continental poate conține oricare dintre aceste variante.

Fig. 2

A = Producător Gates
B = Producător Litens

Soluție:

Caracteristica distinctivă este excentricul de reglare al rolei întinzătoare. Cu rola întinzătoare A = Gates nu este nevoie să utilizați instrumentul de reglare T10265. În rest, procesul de tensionare este identic.

Fig. 1



Fig. 2

