

**Новый натяжной ролик отличается от старого и не может быть отрегулирован.**

**Набор ремня ГРМ CT1168K1/ WP1/ WP2 для автомобилей Audi, Seat, Skoda и VW.**

**Моторы 1.4 –2.0 TDI Common Rail, EA288**

**Проблема:**

Поставляемый натяжной ролик V56390 отличается по внешнему виду от ролика, установленного на двигатель на заводе. Кажется, что его нельзя отрегулировать так, как описано в инструкциях по установке.

**Рис. 1**



**Причина:**

Производитель транспортного средства использует две разные версии ролика. Либо один, либо другой вариант также может входить в комплект от Continental.

**Рис. 2**

A = производитель Gates  
A = производитель Litens

**Рис. 2**



**Решение:**

Отличительной особенностью является настройка натяжения задачей положения эксцентрика. В случае натяжного ролика A = Gates, использование специнструмента T10265 не требуется. Если же ролик Litens, то процедура натяжки аналогична.