

## Risk för att förväxla spännrullen och brytrullen i CT1038K1- och CT1038K2-kitet under montering

### Problem:

Bryt- och spännrullen förväxlas under montering, vilket ger en felaktig remspänning. Detta kan leda till ökade missljud och t.o.m. motorskador.



V55822 63,7 x 39 mm

### Orsak:

De två remhjulen ser nästan identiska ut med endast en liten skillnad i diametern. Därför är det lätt att förväxla de två remhjulen.



V55826 67 x 39 mm

### Lösning:

Brytrullen V55826 har en diameter på 67 mm. Spännrullen V55822 har en mindre diameter på 63,7 mm.

