

Različite verzije zatezne remenice iz kompleta zupčastih remena CT1139K2, CT1139K3PRO, CT1139WP2, CT1139WP6, CT1139WP8PRO, koje se koriste u raznim 1.2 – 2.0 I TDI Common Rail motorima EA189 marke Audi/Seat/Škoda/VW

Problem:

Isporučena zatezna remenica V56349 vizualno se razlikuje od remenice koja je ugrađena u vozilo. Izgleda da se ne može zategnuti kako je opisano u uputama za ugradnju.

Uzrok:

Proizvođač vozila ugrađuje dvije različite verzije zateznih remenica. U kompletu tvrtke Continental može se nalaziti ili jedna ili druga varijanta. Sl. 1 ili sl. 2

Sl. 1 Izvedba Litens/INA



Sl. 2 Izvedba Gates



Rješenje:

Obje verzije zatezne remenice mogu se naizmjenično upotrebljavati u motorima koje je naveo proizvođač vozila. Potrebno je pridržavati se uputa za ugradnju proizvođača vozila jer se razlikuju vrsta ugradnje i smjer zatezanja. Verzija Gates zateže se suprotno smjeru kazaljke na satu, verzije Litens/INA u smjeru kazaljke na satu. Smjer zatezanja obje remenice jasno je definiran (strelica na vanjskoj strani stezne ploče).