

Gebruikershandleiding voor waterpompen WP6098 en WP6124

distributieriemsets CT1168WP1/WP3/WP4/WP5/WP7/WP8PRO
Audi, Seat, Skoda, VW, diverse 1.6 en 2.0 TDi/TDi Blue Motion
common-rail EA288 modellen

Problemen

- > Geluiden
- > Waterverlies
- > Sterke stijging van de koelvloeistof temperatuur
- > Pompregeling werkt niet
- > Het lager is stug
- > Gebroken waaier

Oorzaak

Onjuiste handelingen vóór of tijdens de montage kan de werking belemmeren of schade veroorzaken.

Oplossing

- > De pompregeling van de waaier mag niet met de hand worden bediend (**Afb. 2**).
- > Draai de waaier en het lager nooit met de hand (**Afb. 3**).
- > De waterpomp mag nooit op de waaier worden geplaatst (**Afb. 4/Afb. 5**). De waterpomp mag alleen voorzichtig op de voorkant van de aandrijfpoelie worden geplaatst (**Afb. 6**).
- > De pomp kan luidruchtig zijn als deze droog is; tijdens bedrijf zal het koelmiddel de contactoppervlakken smeren om geluid te elimineren.
- > Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de pomp plat tegen de motor wordt geplaatst voordat u de bouten vastdraait.


Afb. 1



Afb. 2




Afb. 3

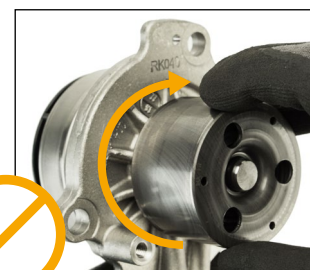

Afb. 4



Afb. 5

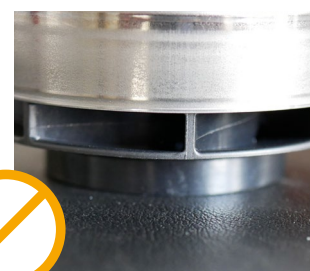

Afb. 6

