

Technical *Info*

Zamiana paska klinowego 6PK1140 ELAST na 6PK1070 dla Audi, VW, Seat i Skoda 1,6 TDI i 2,0 TDI (Common Rail)

Problem:

Pasek klinowy 6PK1140 ELAST (nr OE- 03L903137G) nie jest już dostarczany. Nie można bezpośrednio wmontować pasa zastępczego (nr-OE 03L903137).

Przyczyna:

Próba zakładowa wykazała lepsze właściwości eksploatacyjne zmienionej konstrukcji. Dlatego należy zastosować nową konstrukcję, jeżeli zachodzi potrzeba wymiany paska.

Rozwiązanie:

Krażek kierunkowy (nr-OE 03L145276) zastępuje się elementem mocującym z krażkiem (nr-OE 038903315AH).

Nowy napinacz w połączeniu nowym paskiem zakłada się przy pomocy nowej śruby z łbem sześciokątnym M 8x50 (nr-OE N10640801).

Napęd pasowy

