

Technical *Info*

Conversão da correia trapezoidal com nervuras 6PK1140 ELAST em 6PK1070 para Audi, VW, Seat e Skoda 1,6 TDI e 2,0 TDI (Common Rail)

Problema:

A correia trapezoidal com nervuras 6PK1140 ELAST (n° OE 03L903137G) não é mais fornecida. A correia trapezoidal substituída 6PK1070 (n° OE 03L903137) não pode ser montada diretamente.

Causa:

No trabalho experimental, aparentemente, a construção modificada resultou em melhores características de rodagem. Por isto é necessário utilizar a nova construção se a correia tiver que ser substituída.

Solução:

A polia de desvio (n° OE 03L145276) é substituída por um elemento de fixação com polia (n° OE 038903315AH).

Com o novo parafuso hexagonal M 8x50 (n° OE N10640801) é montado o novo elemento de fixação, em conjunto com a nova correia.

Transmissão por correia

