

# Informaciones Técnicas

## Cambio de la correa acanalada 6PK1140 ELAST por 6PK1070 para Audi, VW, Seat y Skoda 1,6 TDI y 2,0 TDI (Common Rail)

### Problema:

La correa acanalada 6PK1140 ELAST (N° OE 03L903137G) ya no se suministra. La correa de recambio 6PK1070 (N° OE 03L903137) no se puede montar directamente.

### Causa:

Las pruebas realizadas en fábrica pusieron de manifiesto que el diseño modificado mejora las características de rodadura. Por eso se debe utilizar el nuevo diseño cuando sea necesario sustituir esta correa.

### Solución:

Se sustituye la polea de inversión (N° OE 03L145276) por un rodillo tensor (N° OE 038903315AH). Mediante el nuevo tornillo hexagonal M 8x50 (N° OE N10640801) se monta el nuevo tensor junto con la nueva correa.

### Transmisión por correa

