

### Producător schimbat al rolei de întindere V55881 din CT 1148 K1 pentru diverse Fiat Ducato/Iveco Daily; toate 2,3 D

#### Problemă:

Noua rolă are o altă placă cu marcaj pentru reglare.

#### Cauza:

S-a schimbat producătorul rolei (Fig. 1). Astfel, au apărut modificări de proiectare (Fig. 2).

#### Soluția:

Noua rolă poate fi utilizată pe deplin în locul execuției de până acum.

Pentru întindere, se rotește placa excentrică în sens invers acelor de ceasornic utilizând o cheie hexagonală interioară, până când orificiul (punctul verde, Fig. 3) este acoperit complet de placă. După strângerea șurubului și îndepărtarea uneltelor de blocare, se lasă motorul să efectueze un ciclu complet de 8 ori și apoi, după noua desfacere a șurubului, se reglează placa astfel încât orificiul să se acopere cu decupajul plăcii și să fie complet vizibil. În final, se strânge șurubul cu un moment de rotație de 36 Nm.

Fig. 1  
Rolă înlocuită



Fig. 2  
Noua rolă de întindere



Fig. 3  
Marcaj

