

### Installatietip voor spanrol CT1114K1 en CT1115K1 voor verschillende Fiat, Ford, Lancia, Alfa 1.1-1.4 motoren

#### Probleem:

Tijdens de installatie ziet men dat de veer losgehaakt is van de spanrol waardoor de spanning niet meer kan ingesteld worden.

#### Oorzaak:

Verkeerde handeling tijdens de plaatsing van de spanrol (speciaal gereedschap OE 1860987000 werd niet gebruikt) kan ervoor zorgen dat het uiteinde van de veer door de terugslag uit de uitsparing kan springen

#### Oplossing:

In dit geval kan de veer teruggeplaatst worden door middel van manuele voorspanning met geschikt gereedschap (spitstang of gelijkaardig) en weer vastgemaakt worden. Voor correcte installatie door middel van de spanrol OE 1860987000 breng de riem op spanning door de spanrol in wijzerzin te draaien.

Fig. 1  
Losgeraakte veer



Fig. 2  
Uitsparing



Fig. 3  
Gereedschap

