

Monteringstips för spännrulle CT1114K1 och CT1115K1 för diverse Fiat, Ford, Lancia, Alfa 1.1–1.4-motorer

Problem:

Under monteringen har fjädern lossnat från spännrullen och det är därför inte längre möjligt att ställa in remspänningen.

Orsak:

Vid felaktig hantering av rullen under inställningen (specialverktyget OE 1860987000 har inte använts) kan fjäderändan hoppa ur urtaget när fjädern drar ihop sig.

Lösning:

I dessa fall kan fjädern sättas tillbaka och fästas genom att manuellt förspänna den med ett lämpligt verktyg (spetstång eller liknande). För en korrekt montering ska remmen spännas genom att vrida spännrullen OE 1860987000 medurs.

Bild 1
Lossad fjäder



Bild 2
Urtag



Bild 3
Verktyg

