

Gergi makarası CT1114K1 ve CT1115K1 montaj bilgisi

çeşitli Fiat, Ford, Lancia, Alfa 1.1-1.4 motorları için

Sorun:

Makara montaj esnasında kancadan çıkmış bir yay gösterir, bu sebeple gerilimin ayarlanması daha mümkün değildir.

Nedeni:

Makaranın ayarlama (OE 1860987000 özel alet kullanımı olmazsa) esnasında uygun olmayan şekilde kullanılması, yayın geri tepmesi sonucunda yay ucunun girintiden sıçramasına sebep olabilir.

Çözüm:

Bu durumlarda yaya uygun el aletiyle (sivri pense v.b.) manuel ön gerilme uygulanarak tekrar geri alınabilir ve oraya kancalanabilir. Düzgün bir montaj için kayış, makaranın kol (OE 1860987000) ile döndürülmesi sayesinde saat yönünde gerilir.

Şek. 1 Kancadan çıkmış yay



Şek. 2 Girinti



Şek. 3 Montaj aleti

