

ContiTech

Installatietip voor distributieriem kits CT1037K2 en CT1037WP1 voor verschillende Peugeot 807 en Citroën C8 2.2 HDI diesel motoren

Probleem:

Regenwater loopt in de distributieriem en leidt tot roest en ijsvorming die, in het slechtste geval, motorschade veroorzaakt.

Oorzaak:

Bij overmatige watertoevloed in de afloopkanalen kunnen deze kortstondig overlopen.

Oplossing:

Citroën en Peugeot hebben een afloopstuk met stuknummer 8248.71 ontwikkeld (**Fig. 1**), welke voorkomt dat regenwater van de voorruit in de distributieriem loopt. Schuif het afloopstuk onder het expansievat van het koelcircuit (zie **Fig. 2**) en bevestig het door middel van de montageclips (**Fig. 3**). Zorg ervoor dat de goot aan het einde naar onder toe afloopt.

Onder de motor gerichte afloop

Fig. 1

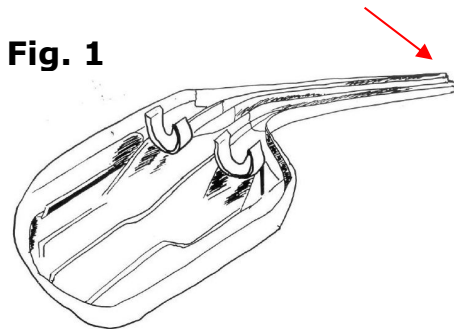


Fig. 2


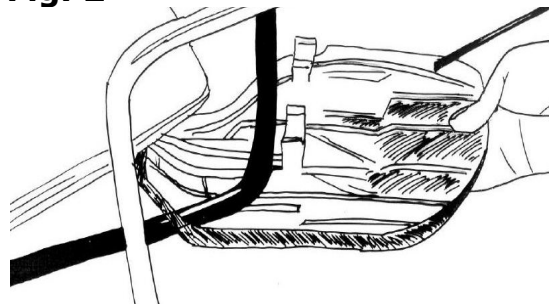


Fig. 3

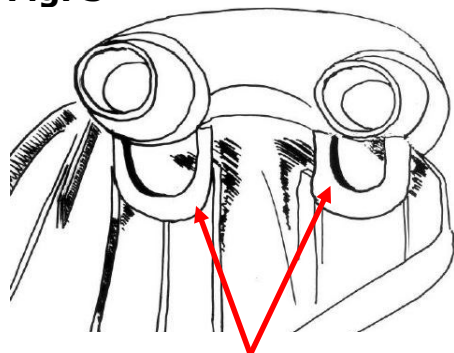

Druk de montageclips over de slangen