

Distributieriem kit CT 1077K2/WP2 voor Opel, Alfa, Fiat, Saab, Chevrolet verschillende 1.6/1.8 modellen vanaf 2003

Probleem:

De bijgeleverde spanrol poelie ziet er anders uit als degene die in het voertuig gemonteerd was.

Oorzaak:

ContiTech levert twee verschillende versies van de spanrol poelie, één met en één zonder pin KM-6333. De twee uitvoeringen verschillen in montage maar kunnen probleemloos onderling uitgewisseld worden.

Oplossing:

Variant 1

De versie zonder pin moet **na** montage op de motor met een inbussleutel (20NM + 120°) in wijzerzin vastgedraaid worden om plaatsing van de riem mogelijk te maken. Na het wegnemen van de inbussleutel wordt de spanning automatisch ingesteld.

Variant 2

Bij de versie met de voormonteerde pin wordt de pin pas weggehaald wanneer de riem is geplaatst. Ook hier wordt dan de spanning automatisch ingesteld.

Fig. 1
Poelie uitvoering met pin



Fig. 2
Poelie uitvoering zonder pin

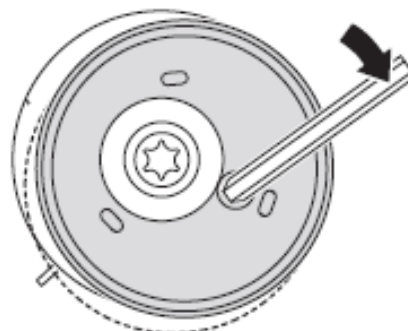


Fig. 3: Variant 2 – verwijder de pin na plaatsing van de riem

