





1

- (5): CIT. 7014-TJ / PEU. 0153N
- (6): CIT. / PEU. 0188H (\emptyset 6 mm)
- (7): CIT. / PEU. 0188E (M8x80x125)
- (11): CIT. / PEU. 0188K
- (13): CIT. CTG 105.5 M 4122-T / PEU. SEEM C.Tronic type 1055
- (14): CIT. / PEU. 0188J

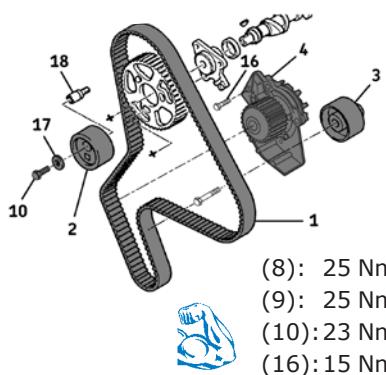

2

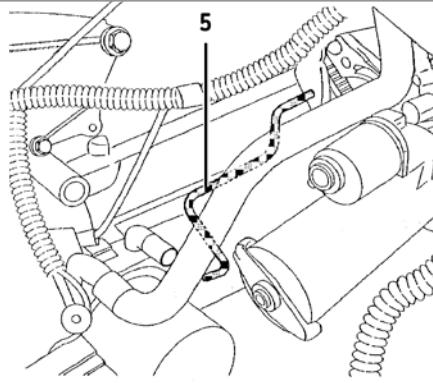


2


Εξαγωγή

- 1) Αποσυνδέστε την μπαταρία σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος.
- 2) Προετοιμάστε το όχημα για την αντικατάσταση του σετ χρονισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- 3) Περιστρέψτε τον κινητήρα μέχρι να μπορέστε να τοποθετήσετε τον πείρο (5) στην εσοχή του βολάν (Εικ. 2).
- 4) Εισάγετε τον πείρο (6) στην αντλία καυσίμου και τον πείρο (7) στο γρανάζι του εκκεντροφόρου (Εικ. 3).
- 5) Χαλαρώστε τις βίδες του γραναζού του εκκεντροφόρου και της αντλίας καυσίμου (8) και (9) (Εικ. 3).
- 6) Χαλαρώστε την βίδα (10) του τεντωτήρα (2) (Εικ. 3).
- 7) Αφαιρέστε τον ιμάντα χρονισμού (1), τον τεντωτήρα (2) και την αδρανή τροχαλία (3).
- 8) **Αφαίρεση της αντλίας νερού (4) (για το σετ VKMC 03244):** Αρχικά, αδειάστε πλήρως το κύκλωμα του ψυκτικού, ελέγχετε κατά πόσο είναι καθαρό το κύκλωμα και εάν είναι

4

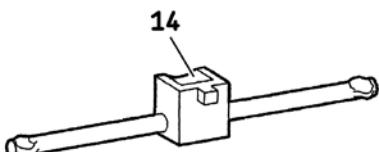

3

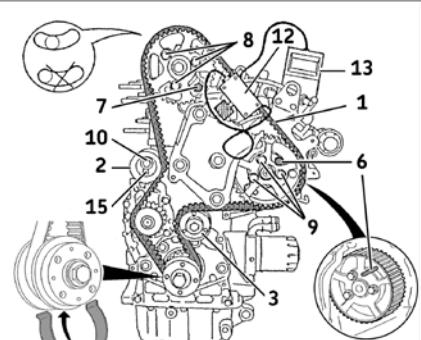

απαραίτητο, ξεπλύνετε αρκετές φορές. Στη συνέχεια χαλαρώστε τις βίδες συγκράτησης (16) της αντλίας νερού (4) και αφαιρέστε την αντλία (4) (Εικ. 1).

Τοποθέτηση

Προσοχή! Πρώτα καθαρίστε όλες τις επιφάνειες έδρασης των εξαρτημάτων που θα αντικαταστήσετε.

- 9) **Τοποθέτηση της αντλίας:** Αρχικά, τοποθετήστε τη νέα αντλία νερού (4) και σφίξτε τις βίδες συγκράτησης (16) με ροπή σύσφιξης **15Nm**. Στη συνέχεια ελέγχετε ότι η τροχαλία της αντλίας κινείται ελεύθερα, χωρίς δυσκολία ή κενά.
- 10) Τοποθετήστε το νέο τεντωτήρα (2) και σφίξτε τη νέα βίδα (10) με τη ροδέλα (17) με το χέρι (Εικ.1). Τοποθετήστε και τη νέα τροχαλία παρέκκλισης (3).


Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η πίσω επιφάνεια του τεντωτήρα (2) και το σημείο έδρασης (18) βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, όπως φαίνεται στην Εικ.5.

Install Confidence

VKN 1009



SKF

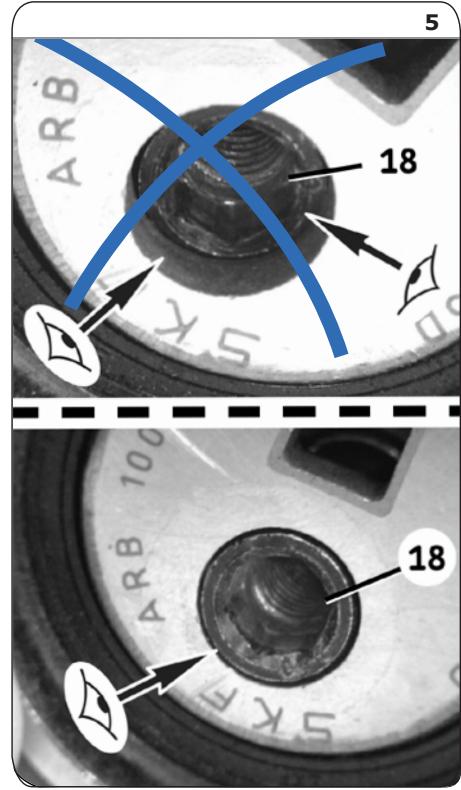

- 11) Σφίξτε ελαφρώς τις βίδες συγκράτησης (8) και (9) του γραναζιού εκκεντροφόρου και αντλίας έκχυσης αντίστοιχα (Εικ. 3).
- 12) Στρέψτε τα γρανάζια του εκκεντροφόρου και της αντλίας έκχυσης στο τέλος των οβάλ οπών γυρνώντας τα στη φορά περιστροφής του κινητήρα.
- 13) Τοποθετήστε το νέο ιμάντα χρονισμού (1) στο γρανάζι του στροφάλου και συγκρατήστε τον με το ειδικό εργαλείο (11) (Εικ. 3).
- 14) Συνεχίστε την τοποθέτηση του ιμάντα με την ακόλουθη σειρά: Αδρανή τροχαλία (3), γρανάζι αντλίας έκχυσης, γρανάζι εκκεντροφόρου, αντλία νερού και τεντωτήρας (2).

Σημείωση: Για να τοποθετήσετε τον ιμάντα πιο εύκολα στα γρανάζια του εκκεντροφόρου και της αντλίας έκχυσης καυσίμου, κινήστε λίγο χειροκίνητα τα γρανάζια **αριστερόστροφα**. Η σχετική γωνιακή θέση των γρανάζιών σε σχέση με τον ιμάντα, δεν πρέπει να υπερβαίνει το μισό δόντι.

- 15) Τοποθετήστε τον αισθητήρα (12) τάνυσης στον ιμάντα (1), μεταξύ του γραναζιού του εκκεντροφόρου και της αντλίας έκχυσης (Εικ. 3).
- 16) Τάνυση του ιμάντα: Τοποθετήστε το εργαλείο (14) (Εικ.4) στην οπή (15) και γυρίστε τον τεντωτήρα (2) **αριστερόστροφα**, μέχρι το εργαλείο μέτρησης τάνυσης (13) να δειξει **106 SEEM** (13) (Εικ. 3).
- 17) Βεβαιωθείτε ότι τα γρανάζια εκκεντροφόρου και αντλίας έκχυσης καυσίμου δεν βρίσκονται στη θέση που να ακουμπούν τα άκρα των εκκεντρών οπών.
- 18) Σφίξτε τη βίδα συγκράτησης (10) του τεντωτήρα με ροπή σύσφιξης **23 Nm** και τις βίδες (8) και (9) με ροπή σύσφιξης **25Nm** (Εικ. 3).
- 19) Αφαιρέστε τον αισθητήρα (12) (Εικ. 3).
- 20) Αφαιρέστε το εργαλείο (11) (Εικ. 3) και τους πείρους.
- 21) Περιστρέψτε τον στρόφαλο 8 φορές συνολικά, στην φορά περιστροφής του κινητήρα, μέχρι οι πείροι (5), (6) και (7) να μπορούν να τοποθετηθούν (Εικ. 2 & Εικ. 3).
- 22) Χαλαρώστε τις βίδες (8) και (9) του γραναζιού του εκκεντροφόρου καθώς και του τεντωτήρα (2) (Εικ. 3).
- 23) Σφίξτε ελαφρώς και πάλι τις βίδες (8) και (9) (Εικ. 3).
- 24) Τοποθετήστε τον αισθητήρα (12) στον ιμάντα (1) (Εικ. 3).
- 25) Εισάγετε το εργαλείο (14) (Εικ.4) στην οπή (15) και στρέψτε τον τεντωτήρα (2) αριστερόστροφα μέχρι το εργαλείο μέτρησης να φτάσει την ένδειξη **42 SEEM**(13) (Εικ. 3).
- 26) Επαναλάβετε το βήμα 18.
- 27) Αφαιρέστε τον αισθητήρα (12), ελέγχετε την τάνυση, έπειτα επανατοποθετήστε τον αισθητήρα και ελέγχετε εάν η τάνυση βρίσκεται μεταξύ **38** και **46 SEEM** (Εικ. 3).
- 28) Εάν η τάνυση δεν είναι μεταξύ **38** και **46 SEEM**, επαναλάβετε την διαδικασία ρύθμισης από το βήμα 15.
- 29) Αφαιρέστε τον αισθητήρα (12) (Εικ. 3).
- 30) Αφαιρέστε τους πείρους (5),(6) και (7) (Εικ. 2 & Εικ. 3).
- 31) Περιστρέψτε τον στρόφαλο 2 φορές στην φορά περιστροφής του κινητήρα, μέχρι οι πείροι (5),(6) και (7) να μπορούν να τοποθετηθούν (Εικ. 2 και Εικ. 3).
- 32) Αφαιρέστε τους πείρους (5),(6) και (7).
- 33) Επανατοποθετήστε αυτά που αφαιρέσατε κατά την προετοιμασία, με την αντίστροφη σειρά.
- 34) Πληρώστε το κύκλωμα με ψυκτικό, με τις προδιαγραφές που συστήνει ο κατασκευαστής.
- 35) Ελέγχετε τη στεγανότητα του συστήματος αφού ο κινητήρας φθάσει τη φυσιολογική θερμοκρασία λειτουργίας καθώς και τη στάθμη του ψυκτικού υγρού σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20°C).

Σημείωση: Πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή όταν κάνετε εργασίες στον κινητήρα του οχήματος. Τα σετ της SKF είναι κατασκευασμένα για να τοποθετούνται από τεχνικό προσωπικό, με χρήση κατάλληλων ειδικών εργαλείων τοποθέτησης. Οι οδηγίες τοποθέτησης παρέχονται ως οδηγός και είναι ιδιοκτησία της SKF. Τα περιεχόμενα αυτού του εντύπου αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τημάτων του) αν δεν διθεί έγγραφη άδεια από την SKF.

® Το SKF αποτελεί σήμα κατατεθέν του Ομίλου SKF.

© Όμιλος SKF 2014

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τημάτων τους) αν δεν διθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ίδιαιτερη προσοχή για να εξασφαλίστε η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Τυχόν εξοικονομήσεις και αυξήσεις κεφαλαίου που αναφέρονται σε αυτή την έκδοση, βασίζονται σε αποτελέσματα πελατών της SKF και δεν αποτελούν εγγύηση ότι τα μελλοντικά αποτελέσματα θα είναι τα ίδια.

PUB 80/11 15000 GR · Σεπτέμβριος 2014

SKF