

NT 05000

VKMA 05121 -

VKMC 05121 /-2

Daewoo / Vauxhall / Renault /
Opel

VKMA 05121




VKMC 05121



VKMC 05121-2




- KM-6347 + KM-956-1
- (5): KM-911 (1.6. X16 SZR)
- KM-517-B (1.6 X16 SZR)
- (6): Κωδ.0188X / Ref.0188Y /
Κωδ. 0188D

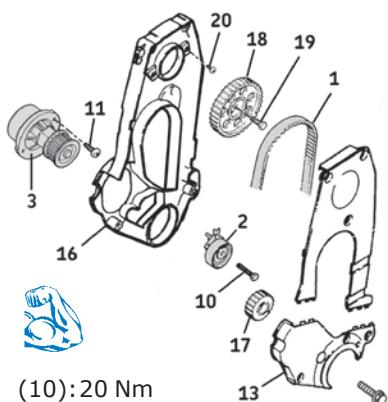


- (10): 20 Nm
- (11): 25 Nm
- (19): 15 Nm
- (20): 12 Nm
- (21): M10x23 : 55 Nm
M10x30 : 55 Nm + 45-60°
M12 : 95 Nm + 30° + 15°

1

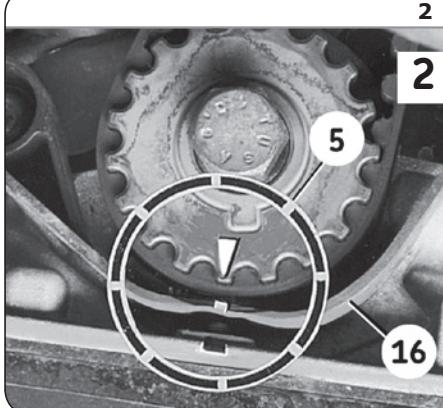

2

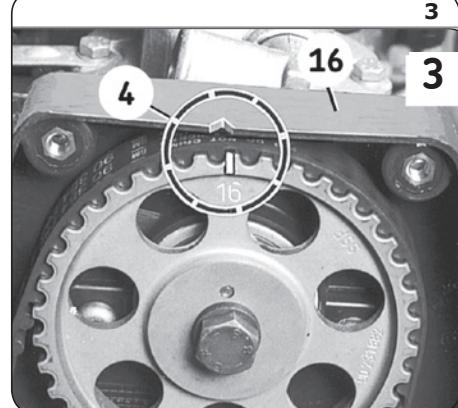


3

Αφαίρεση

- 1) Αποσυνδέστε την μπαταρία σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος.
- 2) Προετοιμάστε το όχημα για την αντικατάσταση του σετ χρονισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- 3) Ακινητοποιήστε το βολάν χρησιμοποιώντας το εργαλείο KM-911 (για τον κινητήρα 1.6 X16SZR) ή KM-517-B (για άλλους κινητήρες εκτός του 1.6 X16SZR) και αφαιρέστε τη βίδα (21) (Εικ.1) και την τροχαλία.
- 4) Τοποθετήστε τη βίδα της τροχαλίας του στροφάλου (21).
- 5) Αφαιρέστε το εργαλείο κλειδώματος από το βολάν καθώς και το κάτω κάλυμμα (13) του συστήματος χρονισμού. Περιστρέψτε τον στροφάλο στη φορά περιστροφής του κινητήρα, μέχρι να συμπέσουν τα σημάδια (5) στο γρανάζι του στροφάλου και (6) στο πίσω κάλυμμα (Εικ.2).
- 6) Στη θέση αυτή, το σημάδι στο γρανάζι του εκκεντροφόρου (4) πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με την εσοχή στο πίσω κάλυμμα (16) (Εικ.3).
- 7) Στρέψτε την κινούμενη πλάκα ρύθμισης του τεντωτήρα (2) μέχρι η οπή (12) να ευθυγραμμιστεί με την οπή (14) της σταθερής πλάκας (8) του τεντωτήρα (Εικ.6). Στη συνέχεια εισάγετε στην οπή (12) τον πείρο (15) για να συγκρατήσει τον τεντωτήρα (2) (Εικ.5).
- 8) Αφαιρέστε τον ιμάντα χρονισμού (1) και τον τεντωτήρα (2).

4

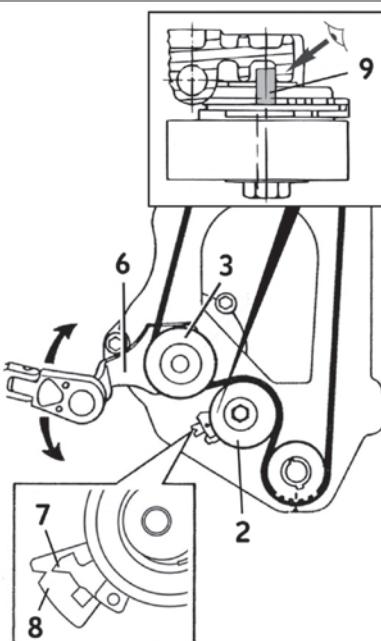

9) Αφαίρεση της αντλίας νερού (για τα σετ με κωδικούς VKMC 05121/VKMC 05121-2):

- Αδειάστε το κύκλωμα του ψυκτικού, ελέγξτε εάν το κύκλωμα είναι καθαρό, και ξεπλύνετε εάν είναι απαραίτητο.
- Αφαιρέστε το γρανάζι (18) του εκκεντροφόρου χρησιμοποιώντας τα εργαλεία KM-6347 και KM-956-1 για να χαλαρώσετε τη βίδα (19) (Εικ.1).
- Αφαιρέστε τη βίδα (21) και το γρανάζι (17) του στροφάλου (Εικ.1).
- Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα (16) του συστήματος χρονισμού (Εικ.1).
- Χαλαρώστε τις βίδες συγκράτησης (11) της αντλίας νερού και αφαιρέστε την αντλία (3) (Εικ.1).

Τοποθέτηση




Προσοχή! Πρώτα καθαρίστε όλες τις επιφάνειες έδρασης των εξαρτημάτων που θα αντικαταστήσετε.

10) Τοποθέτηση της αντλίας νερού:

- Τοποθετήστε τη νέα αντλία νερού (3) και σφίξτε ελαφρώς με το χέρι τις βίδες συγκράτησης (11).
- Ελέγξτε με το χέρι ότι η αντλία περιστρέφεται ελεύθερα χωρίς δυσκολία ή κενά.
- Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα του συστήματος χρονισμού (16) και σφίξτε τις βίδες (20) με ροπή σύσφιξης 12Nm (Εικ.1).
- Τοποθετήστε το γρανάζι του στροφάλου (17) και σφίξτε με το χέρι την βίδα (21).


Install Confidence

SKF

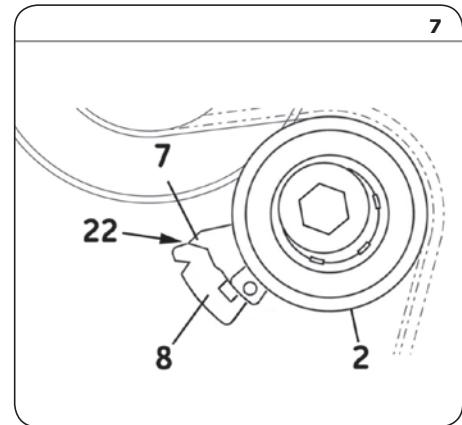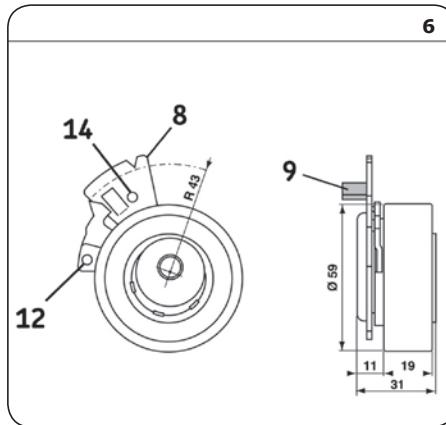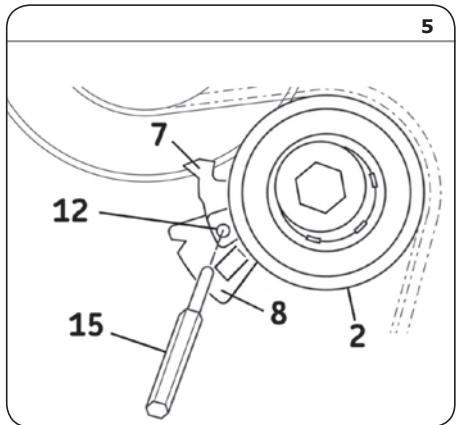

- Τοποθετήστε το γρανάζι του εκκεντροφόρου (18) χρησιμοποιώντας τα εργαλεία KM-6347 και KM-956-1 για να σφίξετε τη βίδα (19) με ροπή σύσφιξης 45 Nm (Εικ.1).
- 11) Βεβαιωθείτε ότι τα σημάδια (4) και (5) είναι ευθυγραμμισμένα (Εικ.2 και Εικ.3).
- 12) Τοποθετήστε το νέο τεντωτήρα (2): Η προεξοχή (9) του τεντωτήρα λειτουργεί ως οδηγός. Τοποθετήστε την προεξοχή στην εσοχή του κινητήρα, όπως φαίνεται στην Εικ.4.
- 13) Σφίξτε τη νέα βίδα (10) του τεντωτήρα με ροπή σύσφιξης 20Nm (Εικ.1).
- 14) Τοποθετήστε τον ιμάντα χρονισμού (1).
- 15) Αφαιρέστε τον πείρο (15) από τον τεντωτήρα (2) (Εικ.5).
- 16) Χαλαρώστε τις βίδες συγκράτησης (11) της αντλίας νερού, και στρέψτε την αντλία **δεξιόστροφα**, χρησιμοποιώντας το εργαλείο KM-421-A (6) για να τεντώσετε τον ιμάντα (1) (Εικ.4), μέχρι η κινούμενη πλάκα ρύθμισης (7) του τεντωτήρα:
 - να έρθει στη θέση (22): εκτός από τον κινητήρα X16SZR (Εικ.7)
 - να έρθει στη θέση (23): για τον κινητήρα X16SZR (Εικ.8).
- 17) Στρέψτε με αργό ρυθμό το στρόφαλο 2 φορές στη φορά περιστροφής του κινητήρα, μέχρι τα σημάδια (4) και (5) να ευθυγραμμιστούν (Εικ.2 και Εικ.3) (βεβαιωθείτε ότι η θέση της αντλίας δεν αλλάζει κατά την περιστροφή του στροφάλου).
- 18) Στρέψτε την αντλία νερού **αριστερόστροφα** χρησιμοποιώντας το εργαλείο Opel KM-421-A (6) μέχρι ο δείκτης της κινούμενης πλάκας (7) του τεντωτήρα να ευθυγραμμίστει με το σημάδι της σταθερής πλάκας (8) του τεντωτήρα (Εικ.4).

- 19) Σφίξτε τις βίδες (11) της αντλίας νερού με ροπή σύσφιξης 8 Nm (Εικ.1).
- 20) Στρέψτε εκ νέου με αργό ρυθμό το στρόφαλο **2 φορές** στην φορά περιστροφής του κινητήρα, μέχρι τα σημάδια (4) και (5) να ευθυγραμμιστούν (Εικ.2 και Εικ.3).
- 21) Ελέγχετε τη θέση του δείκτη του τεντωτήρα, ο δείκτης της κινούμενης πλάκας (7) του τεντωτήρα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένος με το σημάδι της σταθερής πλάκας (8) του τεντωτήρα (Εικ.4).
- 22) Αν ο δείκτης δεν είναι στη θέση αυτή, αφαιρέστε τον ιμάντα χρονισμού και επαναλάβετε την διαδικασία τάνυσης του ιμάντα από το βήμα 14).
- 23) Τοποθετήστε το εργαλείο ακινητοποίησης του βολάν (KM-911). (μην ξεχάσετε να το αφαιρέσετε στο τέλος της διαδικασίας!)
- 24) Αφαιρέστε τη βίδα της τροχαλίας στροφάλου (21). (Μην ξεχάσετε να το αφαιρέσετε στο τέλος της διαδικασίας).
- 25) Τοποθετήστε το κάτω κάλυμμα του συστήματος χρονισμού (13)(Εικ.1) και την τροχαλία στροφάλου. Σφίξτε τη βίδα συγκράτησής της (21) με ροπή:
 - M10 x 23 mm: 55 Nm.
 - M10 x 30 mm: 55 Nm + 45-60°.
 - M12: 95 Nm + 30° + 15°.
- 26) Επανατοποθετήστε αυτά που αφαιρέσατε κατά την προετοιμασία, με την αντίστροφη σειρά.
- 27) Πληρώστε το κύκλωμα με ψυκτικό, με τις προδιαγραφές που συστήνει ο κατασκευαστής.
- 28) Ελέγχετε τη στεγανότητα του συστήματος αφού ο κινητήρας φθάσει τη φυσιολογική θερμοκρασία λειτουργίας καθώς και τη στάθμη του ψυκτικού υγρού σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20 °C).

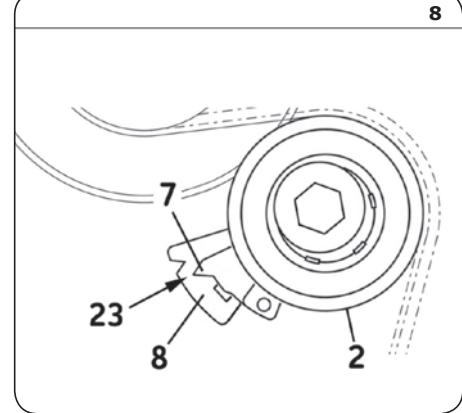

Σημείωση: Πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή όταν κάνετε εργασίες στον κινητήρα του οχήματος. Τα σετ της SKF είναι κατασκευασμένα για να τοποθετούνται από τεχνικό προσωπικό, με χρήση κατάλληλων ειδικών εργαλείων τοποθέτησης. Οι οδηγίες τοποθέτησης παρέχονται ως οδηγός και είναι ιδιοκτησία της SKF. Τα περιεχόμενα αυτού του εντύπου αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα του) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια από την SKF.

® To SKF αποτελεί σήμα κατατεθέν του Ομίλου SKF.

© Ομίλος SKF 2014

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξαφανιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, διμερείς ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Τυχόν εξοικονόμησης και αυξήσεις κεφαλαίου που αναφέρονται σε αυτή την έκδοση, βασίζονται σε αποτελέσματα πελατών της SKF και δεν αποτελούν εγγύηση ότι τα μελλοντικά αποτελέσματα θα είναι τα ίδια.

PUB 80/11 14997 GR · Σεπτέμβριος 2014

