

# SKF Tehnički Bilten

## VKBA 3568 – Obavezna zamena zaptivnih prstenova sadržanih u kompletima ležaja točka



SKODA Fabia, VW Polo



**Obavezna zamena zaptivnih prstenova sadržanih u kompletima ležaja točka**



OE Br: Ležaj: 6Q0 407 621 AB, 6Q0 407 621 BK, 6Q0 407 621 BP  
Zaptivni prsten: 6Q0 407 623 C

Od serije sa kodom 130, zaptivni prsten je sadržan u kompletima VKBA 3568 i mora se izvršiti njegova zamena prilikom zamene ležaja točka. Kvarovi ležaja točka (povećanja temperature, vibracija, prisustva metalnih čestica u masti), kao i uobičajeno habanje i operacije prilikom demontaže mogu prouzrokovati oštećenja na zaptivnom prstenu montiranom na konusu poluosovine. Kvarovi ležaja točka su takođe prouzrokovani prodiranjem vode i kontaminacijom unutrašnjosti ležaja.

**Napomena!** Obavezno je da se montira novi zaptivni prsten pri montaži kompleta ležaja točka. Novi zaptivni prsten može da spreči pre vremena kvarove, čak i ako stari zaptivni prsten ne pokazuje znakove oštećenja ili habanja.

- ✓ Uvek pratite instrukcije za montažu MI-542022 pri demontaži starog ležaja točka.
- ✓ Uklonite stari zaptivni prsten sa poluosovine.
- ✓ Montirajte novi zaptivni prsten na istom mestu na poluosovini.
- ✓ Nastavite sa montažom ležaja točka, prateći instrukcije MI-542022.



*Konus poluosovine sa zaptivnim prstenom*

VKBA 3568



*Zaptivni prsten sadržan u kompletu ležaja točka*

**YouTube** [Kliknite ovde da pogledate SKF tehničke video sadržaje na Youtube!](#)

© SKF Grupa2017

Sadržaj ove publikacije zaštićenje pravima izdavača i ne smese reprodukovati (niti obavljati izdavanje) bez prethodnog odobrenja. Posebna pažnja posvećenaje tačnosti informacija u ovoj publikaciji, ali nikakva se odgovornost zbog gubitaka ili šteta, bilo direktnih, indirektnih ili posledičnih, nastalih korištenjem tihi nformacija neće prihvatiti.

