

# SKF Tehnički Bilten

## VKBA 3569 – Obavezna zamena zaptivnih prstenova sadržanih u kompletima ležaja točka



AUDI A1, A2, SEAT Cordoba, Ibiza IV/V, Toledo IV  
SKODA Fabia, Rapid, Roomster, VW Fox, Polo



**Obavezna zamena zaptivnih prstenova sadržanih u kompletima ležaja točka**



OE Br: Ležaj: 6C0 407 621, 6R0 407 621 A - Zaptivni prsten: 6Q0 407 623 E

Od serije sa kodom 24O, zaptivni prsten je sadržan u kompletima VKBA 3569 i mora se izvršiti njegova zamena prilikom zamene ležaja točka. Kvarovi ležaja točka (povećanja temperature, vibracija, prisustva metalnih čestica u masti), kao i uobičajeno habanje i operacije prilikom demontaže mogu prouzrokovati oštećenja na zaptivnom prstenu montiranom na konusu poluosovine. Kvarovi ležaja točka su takođe prouzrokovani prodiranjem vode i kontaminacijom unutrašnjosti ležaja.

**Napomena!** Obavezno je da se montira novi zaptivni prsten pri montaži kompleta ležaja točka. Novi zaptivni prsten može da spreči pre vremena kvarove, čak i ako stari zaptivni prsten ne pokazuje znakove oštećenja ili habanja.

- ✓ Uvek pratite instrukcije za montažu MI-542022 pri demontaži starog ležaja točka.
- ✓ Uklonite stari zaptivni prsten sa poluosovine.
- ✓ Montirajte novi zaptivni prsten na istom mestu na poluosovini.
- ✓ Nastavite sa montažom ležaja točka, prateći instrukcije MI-542022.



Konus poluosovine sa zaptivnim prstenom

VKBA 3569



← Zaptivni prsten sadržan u kompletu ležaja točka

**YouTube** [Kliknite ovde da pogledate SKF tehničke video sadržaje na Youtube!](#)

© SKF Grupa2017

Sadržaj ove publikacije zaštićenje pravima izdavača i ne smese reprodukovati (niti obavljati izdavanje) bez prethodnog odobrenja. Posebna pažnja posvećena je tačnosti informacija u ovoj publikaciji, ali nikakva se odgovornost zbog gubitaka ili šteta, bilo direktnih, indirektnih ili posledičnih, nastalih korištenjem tih informacija neće prihvatiti.

