



# VKBA 3608

Technická informace 9/15

VKBA 3608



Renault: Laguna II , Laguna II Grandtour, Clio II ----> 2000-11-01



**Povinné umístění držáku senzoru ABS ve středu těhlice**



OE č.: Renault: 77 01 206 661, 77 01 208 060, 77 01 209 807, 40 21 020 84 R, 40 21 027 71 R

VKBA 3608




Sada ložisek kol VKBA 3608 obsahuje držák senzoru ABS, který je součástí několika příslušenství obsažených v sadě.



## Správná montáž

Držák senzoru ABS je umístěn uprostřed, nemůže poškodit ložisko a senzor ABS generuje přesný signál.

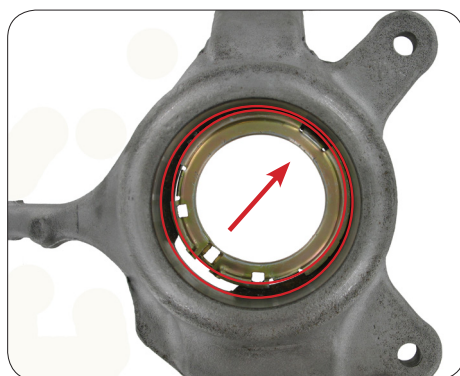

## Špatná montáž

Snímač ABS **NENÍ** umístěn do středu, což způsobuje deformaci držáku snímače ABS a oděru těsnění ABS. Tento mohlo by dojít k předčasnému selhání ložiska tak problémům se signálem ABS (viz obrázky vpravo).

## Montáž držáku snímače ABS

Při montáži držáku ABS senzoru je nutné jej umístit do středu těhlice před lisováním ložiska (viz obrázek 1). Špatná poloha držáku způsobuje obroušení těsnění ABS a vede k předčasnému poškození ložiska v důsledku deformace držáku ABS (viz obrázek 2).



Install confidence  
[www.vsm.skf.com](http://www.vsm.skf.com)

© SKF is a registered trademark of the SKF Group.

© SKF Group 2015

The contents of this publication are the copyright of the publisher and may not be reproduced (even extracts) unless written permission is granted. Every care has been taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication but no liability can be accepted for any loss or damage whether direct, indirect or consequential arising out of the use of the information contained herein.

