



VKBA 3608

Boletín técnico – Septiembre de 2015

VKBA 3608



Renault: Laguna II, Laguna II Grandtour, Clio II ---> 2000-11-01



Sustitución obligatoria del soporte del sensor ABS en el centro de la mangueta



OE N°: Renault: 77 01 206 661, 77 01 208 060, 77 01 209 807, 40 21 020 84 R, 40 21 027 71 R

VKBA 3608



El kit de rodamientos de rueda VKBA 3608 cuenta con un soporte para el sensor ABS que se incluye junto a otros accesorios.



Imagen 1

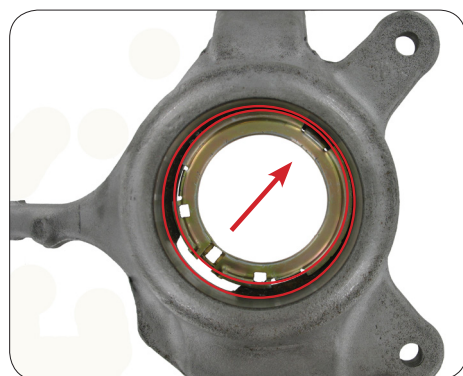


Imagen 2

Montaje correcto

El soporte del sensor ABS está centrado, no puede dañar el rodamiento y el sensor ABS generará una señal acústica.

Montaje incorrecto

El sensor ABS **NO** está centrado, lo que provoca la deformación del soporte del sensor ABS y la abrasión del sellado del sistema ABS. Esto podría desembocar en un fallo prematuro del rodamiento y en problemas con las señales del sistema ABS (consulte las imágenes de la derecha).

Montaje del soporte del sensor ABS

Al montar el soporte del sensor ABS, es obligatorio colocarlo en el centro de la mangueta antes de presionar en el rodamiento (consulte la *imagen 1*). Si el soporte se coloca incorrectamente, se producen abrasiones en el sellado del sistema ABS, lo que origina fallos prematuros en los rodamientos debido a la deformación del soporte del sensor ABS (consulte la *imagen 2*).



Install confidence
www.vsm.skf.com

© SKF es una marca registrada del Grupo SKF.

© Grupo SKF 2015

El contenido de esta publicación es propiedad de los editores y no puede reproducirse (incluso parcialmente) sin autorización. Se ha tenido el máximo cuidado para garantizar la exactitud de la información contenida en esta publicación, pero no se acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, ya sean directos, indirectos o consecuentes, que se produzcan como resultado del uso de dicha información.

