

SKF Tehnički Bilten

VKJA 3001- Značaj pravilnog zatezanja manžetne



AUDI A4, A6, SKODA Superb, VW Passat



Pravilno zatezanje manžetne na poluosovinu je od ključnog značaja da bi se izbeglo prevremeno stradanje manžetne!



OE Brojevi: 3B0 498 099 A, 3B0 598 099, 3B0 598 099 X, 8D0 407 305 G, 8D0 498 099, 8D0 498 099 B

Za gore navedene aplikacije, pravilno zatezanje manžetne na poluosovinu je ključno da bi se obezbedio normalan životni vek manžetne. Nepravilna montaža manžetne može značajno smanjiti životni vek komponenti i dovesti do prevremenih kvarova!

Na sledećoj strani, naći ćete tehnička uputstva da bi ste obavili profesionalnu popravku sa pravilnim zatezanjem manžetne.

VKJA 3001



VKJA 3001- Značaj pravilnog zatezanja manžetne

Ako je manji prečnik manžetne postavljen preblizu vratilu poluosovine, žljebovi na manžetni mogu pući. Ako je manžetna postavljena predaleko (Fotografija 1), istezanja će biti ekstremna i mogu izazvati pukotine (Fotografija 2).



Foto. 1 – Nepravilno postavljanje



Foto. 2 – Pukotine usled nepravilnog postavljanja



Foto. 3 – Pravilna pozicija manžetne



Pic. 4 – Uležištenje za pravilno postavljanje manžetne



Pre stezanja manje šelne manžetne, proverite da li je manžetna pravilno postavljena pomeranjem zgloba do krajnjih uglova. Manžetna ne bi trebalo da izgleda previše rastegnuto na jednoj strani, a ni previše sabijeno na suprotnoj strani.

YouTube [Kliknite ovde da pogledate SKF tehničke video sadržaje na Youtube!](#)

© SKF Grupa 2017

Sadržaj ove publikacije zaštićen je pravima izdavača i ne sme se reprodukovati (niti objavljati izdavanje) bez prethodnog odobrenja. Posebna pažnja posvećena je tačnosti informacija u ovoj publikaciji, ali nikakva se odgovornost zbog gubitaka ili šteta, bilo direktnih, indirektnih ili posledičnih, nastalih korištenjem tih informacija neće prihvatiti.

Očitajte QR kod

