



VKM 31034

Műszaki adatlap - 2009. május



AUDI A4, A4 Avant, A6, A6 Avant
VW Passat, Passat Variant



VKM 31034 Beszerelési javaslatok




VKM 31034: OE # 028 903 315 M

JÁRMŰGYÁRTÓ	MODELL	MOTOR	MOTORKÓDOK
AUDI	A4 / A4 Avant (8D2, B5) A6 / A6 Avant (4B, C5)	1.9 TDi , 1.9 TDi Quattro, 1.9 TDi	AFF, 1Z, AHH, AHU, AFN, AVG, AFN, AVG
VW	Passat (3B2) Passat variant (3B5)	1.9 TDi , 1.9 TDi Syncro- 4 motion	AHH, AHU, AFN, AVG AHH, AHU, AFN, AVG


A segédberendezések hajtásrendszerének szervizeléskor nagyon fontos a szíjfesztítő és a hajtósíj cseréje. Az SKF az Ön részére a járműgyártóival (OE) megegyező hosszúságú szíjat biztosít (a szíjak külön is rendelhetőek), melyek csökkentik a menetközbeni meghibásodás veszélyét.

A szíjfesztítő (VKM 31034) két részből áll – egy műanyag vezetőgörgőből és egy fesztítőrugóból.

VKM 31034

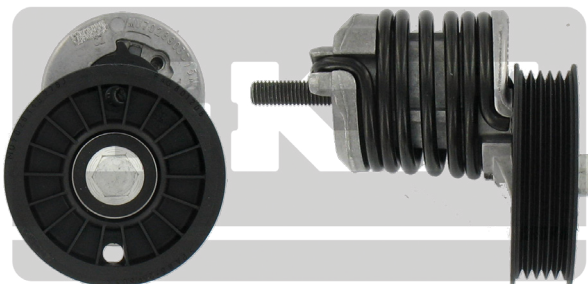

VKM 31034 Rendszeráttekintés

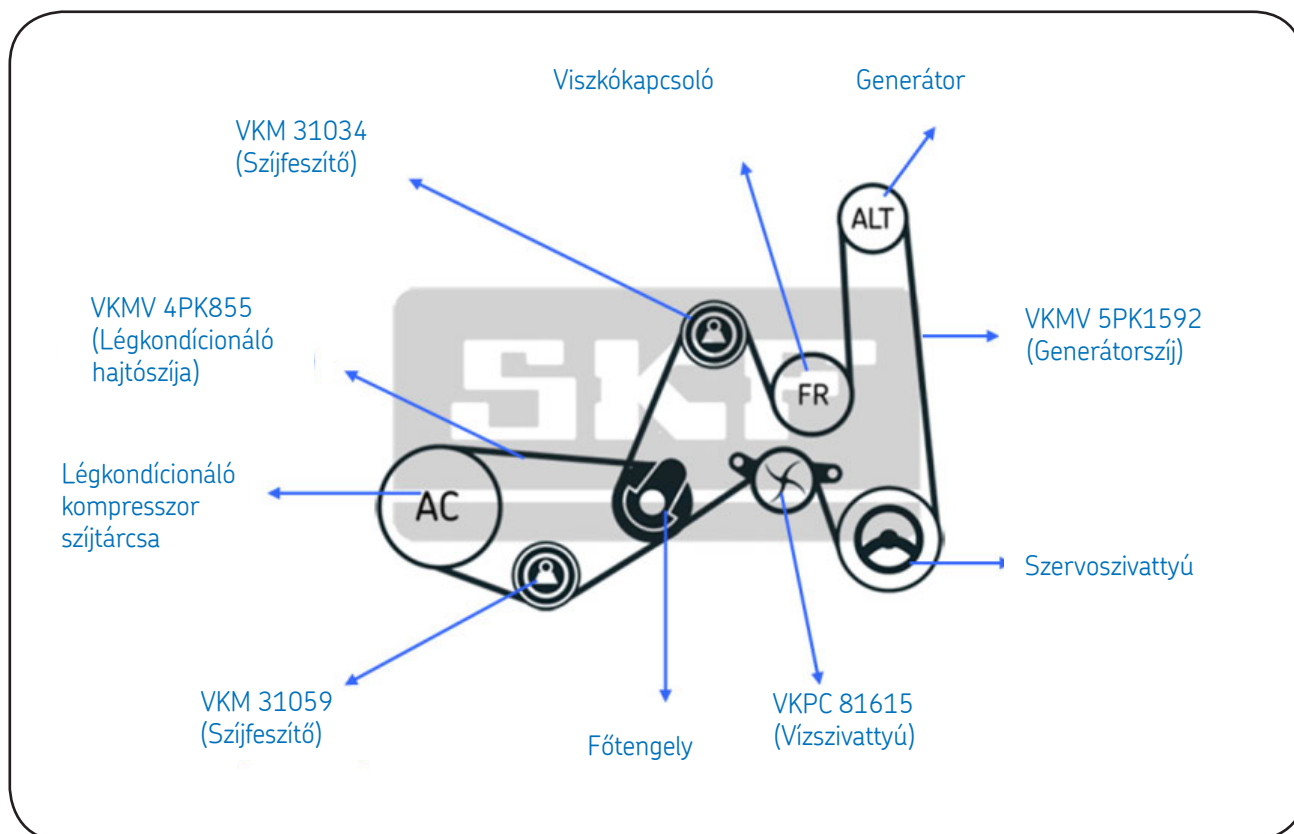

A fentebbi ábrán látható az összes segédberendezés (generátor, szervokormány és légkondicionáló) szíjhajtásának vázlatja. Emiatt melegen ajánljuk a **járműgyártói (OE) szíjhosszal pontosan megegyező** szíjak használatát a segédberendezések hajtásrendszerének szervizelésékor!

VKM 31034 Beszerelési utasítások

1) A szíjfeszítő laza állapotban, rögzítőcsap vagy egyéb berendezés nélkül kerül kiszállításra.



2) Szerelje fel a szíjfeszítőt a generátor-tartóbakra – győződjön meg arról, hogy a rögzítőfül a helyes felszerelési helyzetet biztosítja. A rögzítőcsavart 45 Nm nyomatékkal húzza meg



3) Állítsa a szíjfeszítőt a legnagyobb feszítettségű helyzetébe, majd rögzítse itt rögzítőcsappal vagy egyéb szerszámmal.

4) Helyezze fel a szíjat a műanyag vezetőgörgőre, majd távolítsa el a rögzítőcsapot/szerszámot a megfelelő feszítettség eléréséhez.



A szíjhosszúság ekkor nagyon fontos, mivel az határozza meg az egész rendszer feszítettségét. Mindig a járműgyártóival (OE) megegyező hosszúságú szíjat használjon a meghibásodások megelőzése érdekében!



5) A feszítettség ellenőrzéséhez nézze meg a szíjfeszítő megvezető helyzetét (ahogy a képen látható).

Emlékeztető: A VKM 31034 szíjfeszítő előírt feszítését a megfelelő szíjhossz biztosítja.



Ezeket a lépéseket különös körültekintéssel kell elvégezni, mivel a rendszerre igen nagy feszítés hat ekkor. A szakszerűtlen szerelés súlyos sérüléshez is vezethet!

A professzionális javítás érdekében, amikor cseréli a VKM 31034 feszítőt, ne kockáztasson és cserélje ki az összes kapcsolódó alkatrészt, melyeket az alábbi VKMA készletek tartalmaznak:

Légkondicionálóval	Légkondicionáló nélkül
VKMA _____	VKMA _____
VKMMV 5PK1592 (generátornál)	VKMMV 5PK1592 (generátornál)
VKM 31034 (generátornál)	VKM 31034 (generátornál)
	VKMMV 4PK855 (légk. kompresszornál)
	VKM 31059 (légk. kompresszornál)

A járműgyártói (OE) szíjhossz kulcsfontosságú a jóminőségű javítás és a segédberendezés hajtásrendszer megfelelő teljesítményének biztosításában! A nem megfelelő szíjhossz (rövidebb vagy hosszabb) a teljes segédberendezés hajtásrendszer idő előtti meghibásodásához vezethet.

Használja bizalommal és előzze meg a jövőbeni reklamációkat – a segédberendezés hajtásrendszer szervizeléskor a teljes VKMA készletet szerelje fel!

© Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

© SKF Csoport 2009

A jelen kiadvány tartalma a kiadó szerzői joga által védett, annak írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem reprodukálható. A jelen kiadvány által tartalmazott információ pontosságáért a kiadó minden erőfeszítést megtett, és nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, amely a jelen információ felhasználásából keletkezett.

