



# VKM 33002

Τεχνικό Φυλλάδιο - Απρίλιος 2010



CITROEN Berlingo, BX, Evasion, Jumper, Jumpy, Xantia, XM, Xsara, ZX  
PEUGEOT 306, 405, 406, 605, 806, Boxer, Expert, Partner  
FIAT/LANCIA Ducato, Scudo, Ulysse, Zeta



Συμβουλές τοποθέτησης – Υποχρεωτική επανατοποθέτηση του πλαστικού καλύμματος



OE #: PSA 5751.38

FIAT 9627860780

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
CITROEN	Berlingo, BX, Evasion, Jumper, Jumpy, Xantia, XM, Xsara, ZX,	1.8 D, 1.9 D/SD/TD, 2.1 TD,	XUD7, XUD9, XUD11,
PEUGEOT	306, 405, 406, 605, 806, Boxer, Expert, Partner	1.9 D/DT/SLD/SRDT/TD/SL, 2.1 D/TD	XUD7, XUD9, XUD11
FIAT	Ducato, Scudo, Ulysse	1.9 D/TD, 2.1 TD	XUD9
LANCIA	Zeta	2.1 TD	P 8 C

Πλαστικό κάλυμμα βγαλμένο




Πλαστικό κάλυμμα τοποθετημένο



## VKM 33002 Οδηγίες τοποθέτησης

- 1) Χαλαρώστε το μπουλόνι συγκράτησης (1) και το μπουλόνι που είναι στον τεντωτήρα (3).
- 2) Ελευθερώστε την τάνυση (4) και αφαιρέστε τον παλιό ιμάντα και τον τεντωτήρα (2).
- 3) Τοποθετήστε ένα νέο ιμάντα και νέο τεντωτήρα.
- 4) Σφίξτε με το χέρι τα μπουλόνια συγκράτησης.
- 5) Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή, για τη ρύθμιση της απαιτούμενης τάνυσης.
- 6) Σφίξτε τα μπουλόνια συγκράτησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- 7) Τοποθετήστε το πλαστικό κάλυμμα, εξασφαλίζοντας ότι είναι ασφαλισμένο.

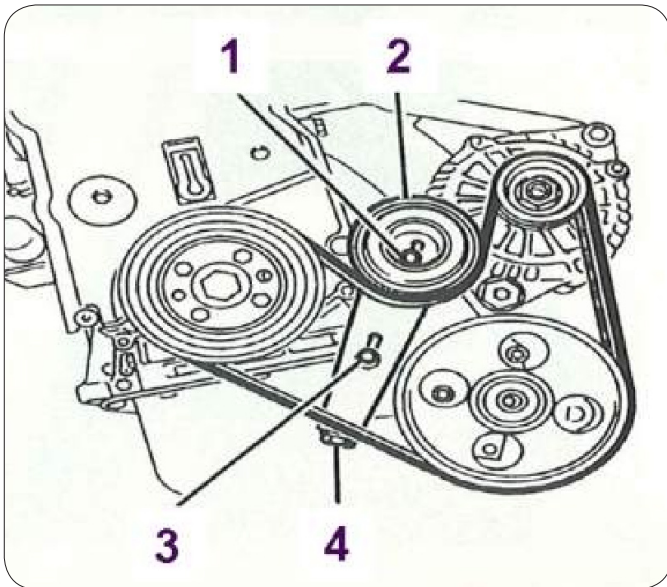

Όταν τοποθετείτε τον καινούριο τεντωτήρα, είναι ΠΑΝΤΑ απαραίτητο να τοποθετείτε το ΝΕΟ πλαστικό κάλυμμα για να αποφύγετε φθορά του ρουλεμάν και να εξασφαλίσετε ότι ξένα σωματίδια (είσοδος νερού, σκόνη...) δεν θα επηρεάσουν το ρουλεμάν.

Αν το ΝΕΟ κάλυμμα δεν εγκατασταθεί σωστά αφότου έχετε ρυθμίσει το ρουλεμάν, τότε υπάρχει κίνδυνος εισόδου ξένων σωματιδίων! Αυτό θα μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του τεντωτήρα!

*Φθαρμένο ρουλεμάν λόγω της μη επανατοποθέτησης του πλαστικού καλύμματος!*

