

# SKF Τεχνική Ενημέρωση

## VKPA 84621– Οδηγίες τοποθέτησης



Ford Mondeo III, Transit, 2.0 και 2.2 TDDI-TDCI  
Jaguar X-Type 2.0 και 2.2 D



**Οδηγίες τοποθέτησης και περιεχόμενα του κιτ**




OE #: Ford: 1669335, XS7Q 8591 AA / Jaguar: C2S48033

Λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας τοποθέτησης, αλλά και των εμπλεκόμενων υποεξαρτημάτων, το κιτ VKPA 84621 διαθέτει επιπλέον εξαρτήματα για την πλήρη και αξιόπιστη αντικατάσταση της αντλίας.

Αντλία υδραυλ.τιμονιού




Αντλία νερού

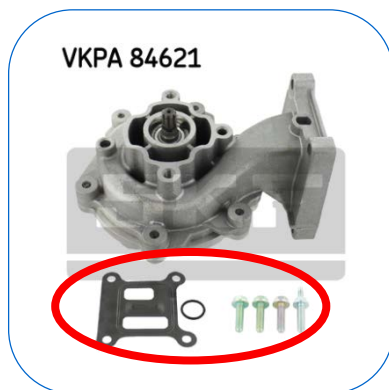

### Επιπλέον εξαρτήματα:

- Μεταλλική φλάντζα
- Τοποθετημένο O-ring
- O-ring για το καβούκι του θερμοστάτη
- 4 βίδες

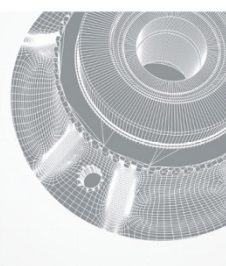

## Συμβουλές για την αντικατάσταση της VKPA 84621



**Σημείωση!** Να ελέγχετε πάντα το καρέ για τυχόν βλάβες. Δονήσεις από τον κινητήρα (π.χ. λόγω ελαττωματικού αποσβεστήρα στροφάλου ή βολάν διπλής μάζας) μπορούν να προκαλέσουν τέτοιου είδους βλάβες.

Το σημείο αυτό πρέπει να είναι γρασαρισμένο.

Το O-ring πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένο, για να αποφευχθούν δονήσεις και πιθανή βλάβη της φτερωτής της αντλίας.



Αφαιρέστε τον θερμοστάτη από το σώμα της αντλίας και τοποθετήστε το νέο O-ring που περιλαμβάνεται στο kit VKPA 84621.



Όμιλος SKF 2017

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.