



febiEXAKT



Kettingspanner

febi nr 21275

verg.nr 11 31 7 567 680

passend voor
**BMW E87 116i met
N45 motoren 115 PS / 85 KW**



>> Probleem:

De ketting springt over, ook al zijn alle componenten juist gemonteerd. De overspringende ketting kan een stroef draaien van de motor veroorzaken en tot motorschade leiden. Het gaat over voertuigen die gemaakt werden tussen maart 2004 en augustus 2007.

>> Oorzaak:

De oorspronkelijke uitvoering (verg.nr 11 31 1 439 851) van de kettingspanner heeft een grotere boring boven de draad (zie foto 1). De voertuigproducenten hebben deze uitvoering van de kettingspanner in de bovenvermelde voertuigen ingebouwd. Dit heeft als gevolg dat de ketting bij ongunstige belasting kan overspringen. In het ergste geval worden daarbij de ventielen en de zuigers geraakt – het gevolg daarvan is motorschade. Deze uitvoering werd door de voertuigproducent vervangen en wordt niet meer gebruikt.

>> Oplossing:

febi adviseert uitsluitend de huidige uitvoering van de kettingspanner febi nr 21275 (verg. nr 11 31 7 567 680) te gebruiken. Deze kettingspanner heeft een kleine boring onder de kop (zie foto 2). Dit garandeert op elk moment een perfecte loop van de ketting en verhindert het overspringen.

>> Opgelet:

In de markt wordt vaak nog de oude uitvoering van de kettingspanner aangeboden. Ook de nieuwe uitvoering wordt verkocht, maar deze bevat niet de noodzakelijke dichtring!



febi nr 21275