



febi 12002

odgovara za

VW Sharan (usporedni br. 7M3 411 317 E)

Seat Alhambra (usporedni br. 7M3 411 317 E)

Ford Galaxy (usporedni br. 1 361 653)



Spona stabilizatora

Problem

Prilikom vožnje javlja se buka.

Uzrok

Stabilizator spona je samim položajem ugradnje (1) izložena brojnim vanjskim utjecajima. Oba zgloba su nezaštićena od vode na cesti. Oštećenja na manžetama (2), (3) može izazvati kamenje ili sol na cestama, uslijed čega voda i prljavština mogu da probiju u unutrašnjost zgloba. Kao posljedica toga dolazi do ispiranja zaštitne masti i kugla oksidira. Takva površina kugle ubrzava propadanje plastičnog kućišta kugle (4), pa zglob postaje nestabilan i stvara se neprikladan zvuk.

Rješenje

Gumene zaštite (5):

- odličan sastav gume za postizanje visoke otpornosti
- idealan oblik koji omogućava zaštitu zgloba u svim kutovima zakretanja
- gumeni otvori za brtvljenje na gornjoj brtvećoj površini
- potvrđena otpornost na mast

Sigurnosni prsteni (6):

- sigurnosni prsteni su posebno napravljeni kako bi se poboljšala brtveća svojstva manžete

Mast:

- primjena visoko kvalitetnih masti u cilju što boljeg podmazivanja ležišta (7) i same kugle (8)
- zaštita sistema od korozije

Važno

Korištenje neadekvatnog alata prilikom ugradnje, kontakt gumenih zaštita sa agresivnim tekućinama (npr. ulje za kočnice), ili kontakt sa drugim dijelovima npr. prilikom sudara, mogu izazvati oštećenja kao i kvar spona. Prilikom ugradnje važno je pridržavati se uputa proizvođača vozila.

