



febi 28885

odgovara za

Renault 1.4 16V (K4J) i 1.6 16V (K4M)

modeli sa klima uređajima

uporedni br. 82 00 833 541



Kanalisani kaiš

Problem

Kaiš stvara buku, brzo se haba i dolazi do pucanja.

Uzrok

Originalna verzija kanalisanog kaiša ima 6 rebara. Primena ovakvog kaiša može dovesti do brzog habanja oboda kao i do pucanja rebara kaiša (pogledajte sliku 1).

Rešenje

Renault je modifikovao kaiš. febi preporučuje korišćenje kaiša febi br. 28885 (uporedni br. 82 00 833 541). Nova verzija ima 5 rebara, dok sve remenice imaju 6 žlebova. Na taj način se sprečava prerano habanje i pucanje kaiša. Zahvaljujući novoj verziji smanjena je buka i produžen vek trajanja kaiša.

Uputstvo za montažu

Kaiš treba postaviti na žlebove tako da na remenici ostane slobodan unutrašnji žleb (pogledajte sliku 2).

Molimo obratite pažnju

Pre zamene kaiša obavezno proverite ispravnost remenice alternatora.

Za više tehničkih informacija molimo vas posetite:
partsfinder.bilsteingroup.com

1



2

