


febi 31815



Adecuada para:

Audi A6, VW Crafter, VW Transporter T4
Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II

Nº de referencia 074 105 251 AC S1

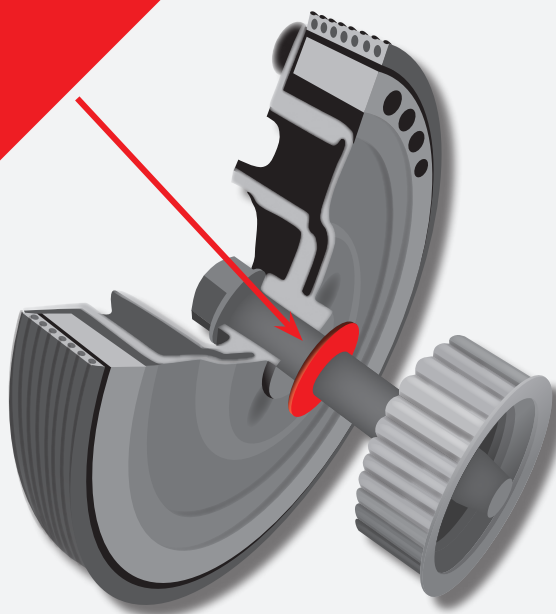

ES

Arandela con recubrimiento de diamante

Problema

La polea resbala a pesar de haber sido sustituida.

Causa

No se ha sustituido la arandela con recubrimiento de diamante al cambiar la polea.

Solución

La arandela con recubrimiento de diamante está situada entre la polea de correa dentada y la polea desacoplada y contribuye a la transmisión de fuerza perfecta. Si no se utiliza una arandela con recubrimiento de diamante, incluso un tornillo de piñón del cigüeñal apretado conforme a las especificaciones no puede evitar el resbalamiento de la polea desacoplada, dado que no ofrece la misma transmisión continua que una arandela con recubrimiento de diamante (sustituida). Por esta razón, es absolutamente necesario utilizar y/o sustituir la arandela con recubrimiento de diamante.

La arandela con recubrimiento de diamante de febi dispone de un recubrimiento de níquel y diamantes de alta calidad que evita el resbalamiento de la polea. Además, se garantiza la transmisión de fuerza óptima.

Para evitar caros daños consecuenciales, la arandela con recubrimiento de diamante ya está incluida en los juegos de reparación de amortiguadores febi para Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II, VW Crafter/T4 y Audi A6.



Arandela con recubrimiento de diamante

febi 31815

Nº de referencia
074 105 251 AC S1



Juego de rep. polea

febi 31858

Nº de referencia
074 105 251 C S1

febi 31857

Nº de referencia
074 105 251 J S1