



# febi 37681

## 37682, 48363, 48364

adattabile per :  
BMW X5 E53 2000 - 2006



IT

## Montaggio per maniglia porta

### Problema

E' impossibile aprire la porta utilizzando la maniglia esterna.

### Causa

Col tempo il cavo bowden si allunga o si rompe. Anche l'attuatore può usarsi o rompersi, e non è quindi più in grado di azionare la serratura della porta.

### Soluzione

Sostituire il meccanismo difettoso che aziona il gruppo maniglia. Prima di procedere, scollegare la batteria del veicolo in modo da togliere elettricità al circuito airbag. Per avere accesso ai componenti della maniglia è necessario rimuovere il pannello interno della portiera: fare attenzione ai connettori e cablaggi collegati ai componenti sul pannello. Rimuovere quindi il modulo airbag, assicurandosi che venga riposto in un luogo sicuro fino al momento del rimontaggio.

Rimuovere con cautela la membrana del pannello e, se danneggiata, sostituirla. Rimuovere il cilindretto della maniglia esterna insieme alle viti di fissaggio e ai dadi. Rimuovere il componente difetto e sostituirlo con uno nuovo, ri assemblando poi tutto in ordine inverso. Dopo che tutti i componenti sono stati ri assemblati, ricollegare la batteria ed eseguire un reset su tutti i componenti per cui è richiesto, in base all'equipaggiamento del veicolo.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate il sito: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)