

## Tijdige en efficiënte reparatieoplossing voor Mercedes Benz Sprinter, Vito, Viano en VW Crafter, LT!

Eerste waarschuwingstekens die wijzen op stringen en defecten in de omgeving van de cardanaandrijving:


- Geluiden die van de onderkant van de auto komen, meestal bij bepaalde toerentallen/een bepaalde snelheid
- Ongewone trillingen
- Kloppende geluiden in situaties met wisselende lasten

Dit kan te wijten zijn aan een defecte of versleten kruiskoppeling en kan de aandrijfstang volledig doen uitvallen. In geval van twijfel moet de koppeling altijd worden vervangen.

### Tip! :

In het OE-segment is de kruiskoppeling niet individueel verkrijgbaar. Dit betekent: vervanging van de volledige cardanas, met hoge kosten voor de eigenaar van het voertuig

**Bij febi hebben we voor u en uw klanten een voordelige en technisch onberispelijke reparatieoplossing.**

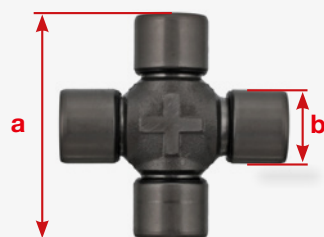

febi	a, mm	b, mm
14512	74.5	24
38414	88	31
38415	75	27
38416	88	24
38417	88	27

### U vervangt alleen de kruiskoppeling!

Uw klant zal blij zijn met deze kostenbesparing.

### Opgelet!

In de online-onderdelenzoekmachines worden aan een voertuigtype vaak meerdere kruiskoppelingen toegewezen. We raden aan om, alvorens te bestellen, de oude kruiskoppeling te vergelijken met onze vastgestelde maten. Meet daartoe de lengte van de kruiskoppeling met lichtjes aangedrukte lagers (a) en de buitendiameter van een van de vier lagers (b).