



KB659.34/KB659.35 Einbauanleitung

CITROËN: Jumper (I, II, III), Relay (II, III)
FIAT: Ducato (I 234-244-245-247, II 250-251)
PEUGEOT: Boxer (I, II)

OE Referenz

[5031-75, 5035-47, 5038-E3, 6923-G2, 6939-C1, 6949-49], [11586121, 1319277080, 1320987080, 1345897080, 1355179080, 15503911, 5896546]

KIT NTN-SNR KB659.34

Vorderachse Links



KIT NTN-SNR KB659.35

Vorderachse Rechts





MÖGLICHE PROBLEME

VORZEITIGER DEFEKT DES FEDERBEINLAGERS

Mögliche Ursache

Nicht korrekter Einbau des Kits.

Der Defekt kann durch Eindringen von Verunreinigungen verursacht werden. Wichtig ist, alle Teile auszuwechseln und die Einbauanleitung genau zu beachten.

Der Defekt tritt bei Vertausch der Federbeinlager oder Verbindungen auf (siehe Einbauanleitung).



EMPFEHLUNG

- Auf die richtige Einbaulage des Federbeinlagers achten: Die schwarze Seite des Federbeinlagers muss zum Domlager zeigen.
- Auf die richtige Einbaulage der Dichtung achten: Die Dichtlippe muss zum Domlager zeigen.
- Darauf achten, dass die Verbindungen während der Montage nicht beschädigt werden. Die Federbeinlager-Kits nicht übermäßig schmieren.

EINBAUANLEITUNG



Auf die richtige Einbaulage des Lagers achten: Die Metallseite darf von oben nicht sichtbar sein




Richtiger Einbau des Federbeinlagers



Lage der Dichtung auf dem Federbeinlager




Auf die richtige Einbaulage der Dichtung achten: Die Dichtlippe muss zum Domlager zeigen

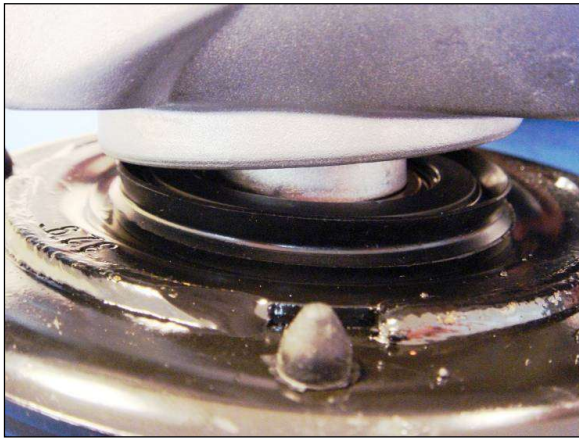

Einsetzen des Domlagers in die Halterung



Darstellung im eingebauten Zustand

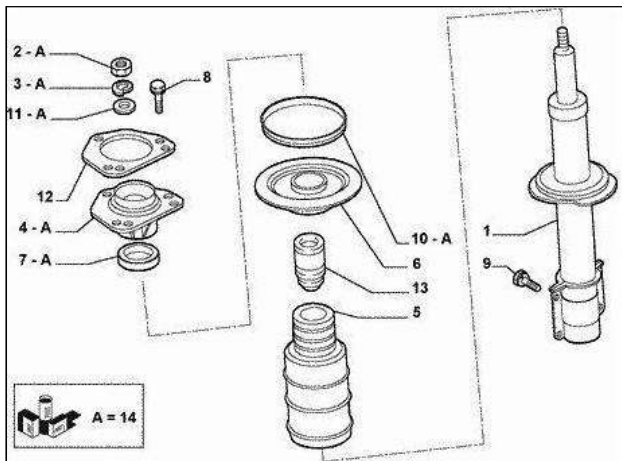

Anordnung der Bauteile



Empfehlungen

Stets die Herstellerangaben zum Ein und Ausbau sowie die vorgeschriebenen Anzugsdrehmomente beachten.

Beachten Sie die Anwendungsliste in unserem Online-Katalog: <http://lc.cx/katalog-ra>



Den Online-Katalog finden Sie auch unter diesem QR-Code.

UNBEDINGT DIE ANGABEN DER FAHRZEUGHERSTELLER BEACHTEN

©NTN-SNR ROULEMENTS

Der Inhalt dieses Dokuments unterliegt dem alleinigen Urheberrecht der Herausgeber. Jede Form der vollständigen oder teilweisen Reproduktion ohne vorherige Genehmigung ist untersagt.

